



POWER
TOOLS


SPARKY

www.sparky.eu



PROFESSIONAL

EN	MULTIFUNCTIONAL STRAIGHT GRINDER	1 – 9
	Original instructions	
DE	MULTI-FUNKTIONS GERADSCHLEIFER	10 – 19
	Originalbetriebsanleitung	
FR	MEULEUSE DROITE MULTIFONCTIONNELLE	20 – 29
	Notice originale	
IT	SMERIGLIATRICE ASSIALE MULTIFUNZIONE	30 – 38
	Istruzioni originali	
ES	ESMERILADORA RECTA MULTIFUNCIONAL	39 – 47
	Instrucciones de uso originales	
PT	LIXADEIRA DIREITA MULTIFUNCIONAL	48 – 56
	Instrução original para o uso	
PL	WIELOFUNKCYJNA SZLIFIERKA PROSTA	57 – 66
	Instrukcja oryginalna	
RU	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА	67 – 76
	Оригинальная инструкция по эксплуатации	
UK	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ПРЯМА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА	77 – 86
	Оригінальна інструкція з експлуатації	
BG	ПРАВА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА	87 – 96
	Оригинална инструкция за използване	

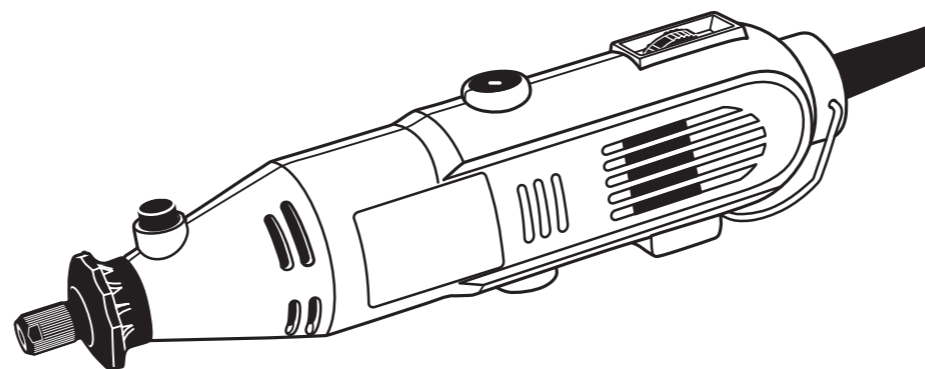

135W

MK 135E

EN DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product fulfils all the relevant provisions of the following directives and the harmonized standards: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Technical file is stored at SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str. 9, 5500 Lovetch, Bulgaria.

DE KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, dass dieses Erzeugnis allen einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien und entsprechender harmonisierter Standards entspricht: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Die technischen Unterlagen werden bei SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgarien, aufbewahrt.

FR DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la présente directives, respectivement aux normes harmonisées: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Le dossier technique est conservé par SPARKY ELTOS AD, 9, rue Kubrat, Lovech, Bulgarie.

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, che questo prodotto è in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttive e norme armonizzate: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Il fascicolo tecnico viene custodito presso la SPARKY ELTOS, 5500 Lovech, via Kubrat n. 9, Bulgaria

ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto está conforme con todas las disposiciones aplicables de la presente directrices aplicables y las correspondientes normas armonizadas: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. El expediente técnico está archivado en SPARKY ELTOS SA, C/ Kubrat, 9, 5500 Lovech, Bulgaria.

PT DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos assumindo a nossa responsabilidade pessoal que este produto está conforme com todas as disposições relevantes da presente directrizes aplicáveis e respectivos estandartes harmonizados: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. O expediente técnico fica guardado na SPARKY ELTOS SA, rua Kubrat, 9, 5500 Lovech, Bulgária

PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym deklarujemy naszą osobistą odpowiedzialnością, że ten produkt spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia następujących dyrektyw i harmonizowanych standardów: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Teczka techniczna przechowywana jest w SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgaria

RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы заявляем со всей ответственностью, что данный продукт полностью соответствует всем соответствующим требованиям действующих директив и гармонизированных стандартов: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Техническое досье хранится в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, Болгария.

UK ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Ми заявляємо під свою власну відповідальність, що даний продукт відповідає всім діючим вимогам директив і гармонізованих стандартів: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Технічне досьє зберігається в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат № 9, 5500 Ловеч, Болгарія.

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме на своя лична отговорност, че това изделие отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC, EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Техническото досье се съхранява в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, България.

Manufacturer
SPARKY Power Tools GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, GERMANY

Signature of authorized person










A. Ivanov
Technical director of SPARKY ELTOS AG

1 October 2013

1310R01

© 2013 SPARKY

www.sparky.eu

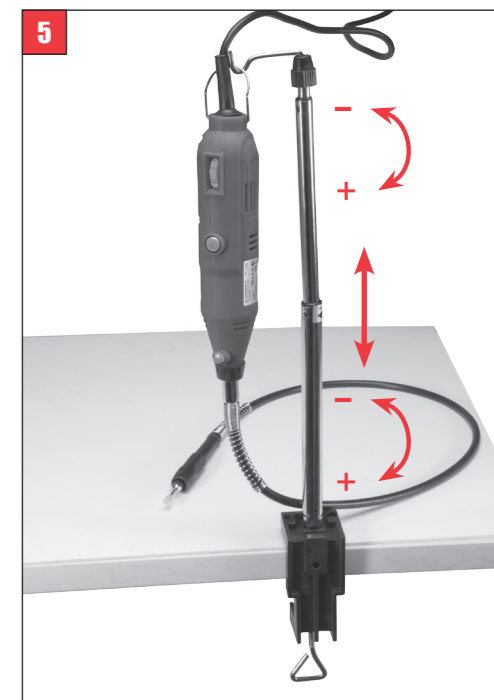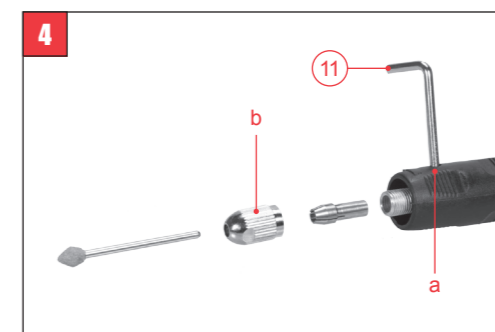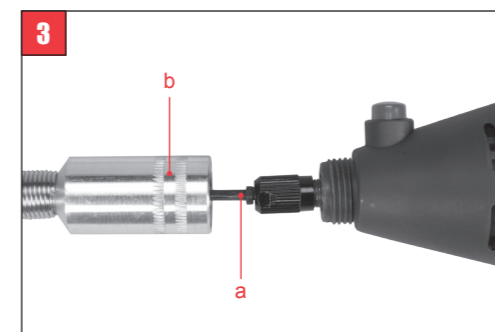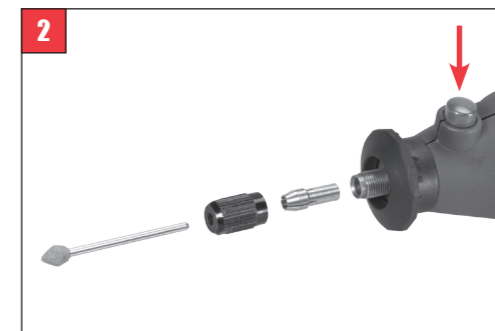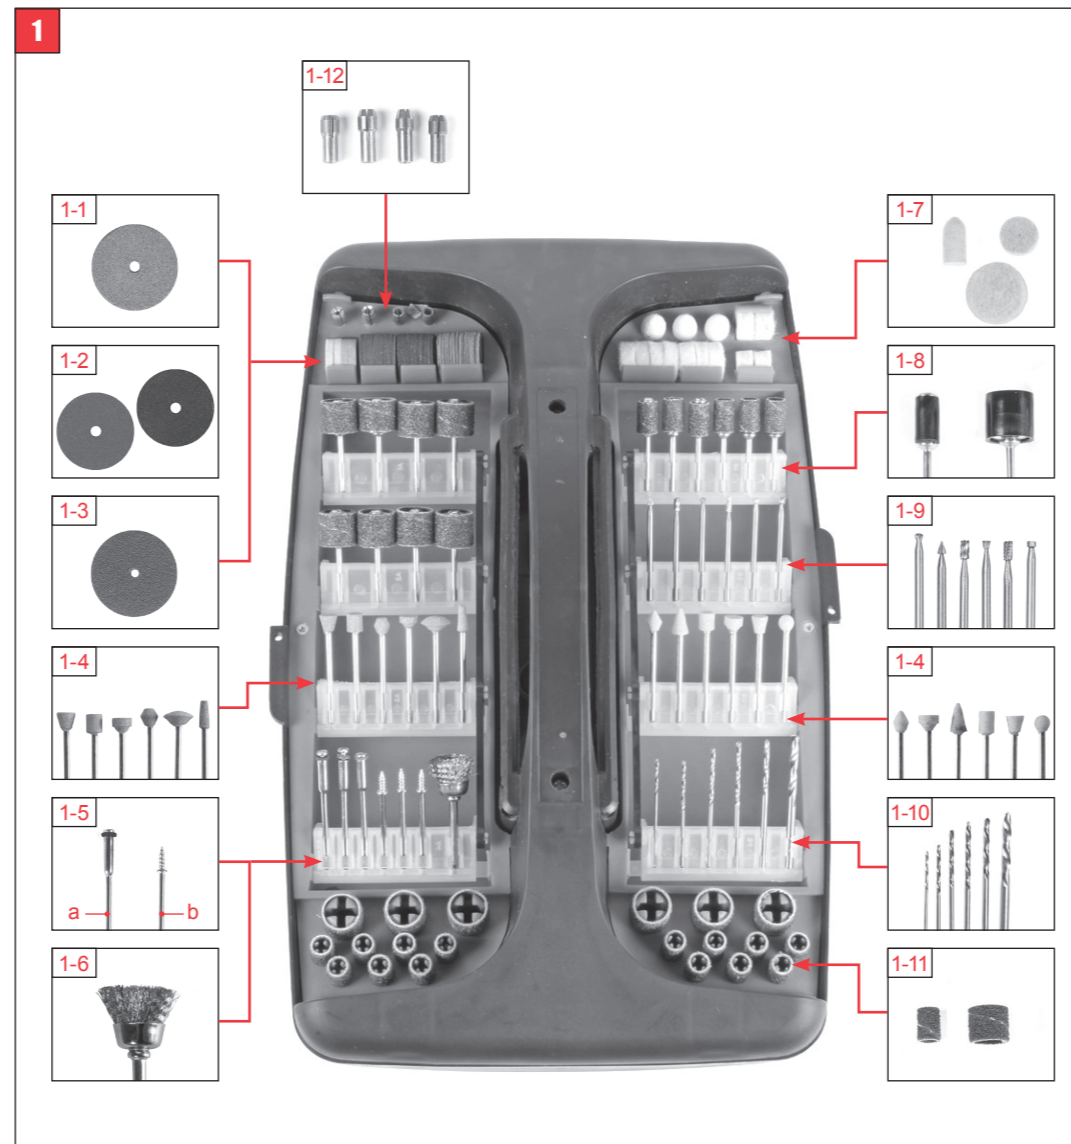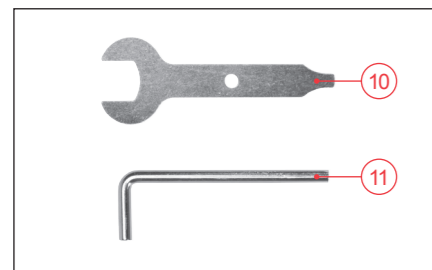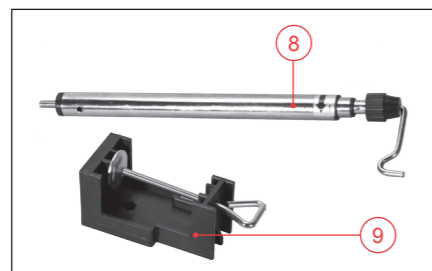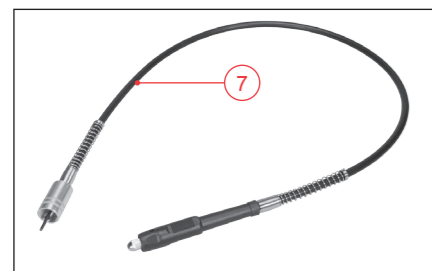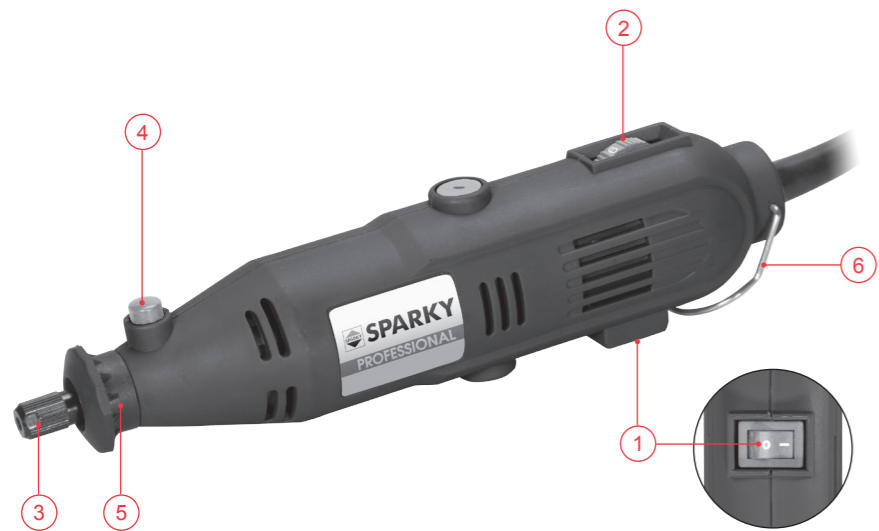

Содержание

Введение.....	67
Технические данные.....	69
Общие указания по безопасности при работе с электроинструментами	70
Дополнительные указания по работе с прямой многофункциональной шлифмашиной	71
Описание электроинструмента	A/74
Указания по работе.....	74
Обслуживание	76
Гарантия.....	76

РАСПАКОВКА

В соответствие с общепринятыми технологиями крупносерийного производства, почти не существует риска поломки Вашего электроинструмента, или отсутствия какой-либо из его частей. Если вы все же установите повреждение, не используйте электроинструмент до тех пор, пока дефектная часть не будет заменена, а неисправность - устранена. Нарушение этой рекомендации может привести к серьезному трудовому инциденту.

СБОРКА

Прямая многофункциональная шлифмашина поставляется в упакованном и полностью собранном виде..

Введение

Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания. Его производство подчиняется высоким стандартам качества SPARKY, отвечающим строгим требованиям потребителя. Удобный для обслуживания и безопасный в эксплуатации, этот электроинструмент при правильном употреблении будет служить безотказно долгие годы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!



Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием новоприобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное внимание на параграфы, обозначенным словом "**Предостережение**". У Вашего электроинструмента SPARKY много качеств, которые облегчают работу. При разработке этого инструмента основное внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и надежность, которые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.



Не выбрасывать электроинструменты вместе с бытовыми отбросами!

Отбросы электрических изделий нельзя собирать вместе с бытовыми отбросами. Они должны быть рециклированы на местах, предназначенных специально для этих целей. Просим обратиться к местным властям или к нашему представителю для получения информации насчет рециклирования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Для предохранения окружающей среды электроинструменты, принадлежности и упаковки должны быть переработаны подходящим образом для повторно использования содержащихся в них материалов. Для облегчения процесса рециклирования детали, сделанные из искусственных материалов, обозначены соответствующим способом.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

На табличке с данными электроинструмента нанесены специальные символы, содержащие важную информацию о продукте или инструкции по использованию.



Используйте антифоны.
Используйте защитные очки.



Пользуйтесь защитной маской.



Двойная изоляция для дополнительной защиты.



Электроника для предварительной настройки скорости вращения



Соответствует релевантным европейским директивам



Соответствует требованиям российским нормативным документам



Соответствует требованиям украинским нормативным документам



Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

YYYY-Www Период производства, где переменные символы означают:
YYYY - год производства, ww – очередная календарная неделя

МК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

Технические данные

Модель	МК 135E
▪ Потребляемая мощность	135 W
▪ Скорость холостого хода	10000-32000 min ⁻¹
▪ Диаметр отверстия цанг	Ø 0.6 ÷ 3.2 mm
▪ Максимальный диаметр рабочей насадки	32 mm
▪ Вес (ЕРТА процедура 01/2003)	0.6 kg
▪ Класс защиты (EN 60745-1) <input type="checkbox"/>	II

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИЯХ (Показатели замерены согласно EN 60745.)

▪ Уровень выделяемого шума	
А-взвешенный уровень звуковой нагрузки L _{рА}	72 dB(A)
Неопределенность K _{рА}	3.0 dB
А- взвешенный уровень звуковой мощности L _{wА}	83 dB(A)
Неопределенность K _{wА}	3.0 dB



Пользуйтесь средствами защиты от шума!

▪ Уровень вибраций*	
Общий уровень вибраций (сумма векторов по трем осям), определенная согласно EN 60745:	
Показатель вибраций a _v	2.6 m/s ²
Неопределенность K	1.5 m/s ²

* Уровень вибраций определен согласно п. 6.2.7 EN 60745-1.

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745 методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструментов. Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки воздействия.

Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому назначению. В тех случаях, когда электроинструмент используется для других целей, с другими принадлежностями, уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случаях уровень воздействия может значительно возрасти в рамках общего периода работы.

Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходимо учитывать промежутки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен, но фактически не используется. Это может существенно сократить воздействия вибраций в течение всего периода работы.

Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. Во время работы старайтесь сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибрацией.

При других операциях, например распилу абразивным диском или зачистке проволочными щетками, уровень вибраций может отличаться от представленных замеров.

Пыль материалов, как с краски с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металла может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, как из дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно, совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности применяйте отсос пыли.
- Следите за хорошей вентиляцией.
- Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса P2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

Общие указания по безопасности при работе с электроинструментами



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте все предупреждения и указания по безопасности. Несоблюдение предупреждений и указаний по безопасности может привести к поражению электрическим током, от пожара и/или серьезные ранения.

Сохраните все предупреждения и указания для дальнейшего использования.

Термин “электроинструмент” во всех указанных ниже предупреждениях касается вашего электроинструмента, с питанием от сети (с кабелем) и/или электроинструмент с питанием от аккумуляторной батареи (без кабеля).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- a) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок и недостаточное освещение являются предпосылками трудовых инцидентов.
- b) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере при наличии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) Держите детей и посторонних лиц на расстоянии, когда работаете с электроинструментом. Рассеивание может привести к потере контроля с Вашей стороны.

2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Штепселя электроинструментов должны соответствовать контактным гнездам. Никогда не меняйте штепсель каким-либо способом. Не используйте какие-либо адаптерные штепселя для электроинструментов с защитным заземлением. Использование оригинальных штепселей и соответствующим им контактов уменьшает риск от удара электрическим током.
- b) Избегайте соприкосновения тела с землей или с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- c) Не оставляйте электроинструменты под дождем или во влажной среде. Проникновение воды в электроинструменты повышает риск от поражения электрическим током.
- d) Используйте кабель по назначению. Никогда не используйте кабель для переноса электроинструмента, натягивания или отключения штепселя из контактного гнезда. Держите кабель далеко от тепла,

масла, острых углов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск от поражения электрическим током.

- e) Во время наружной работы с электроинструментом используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование удлинителя, предназначенного для внешних/наружных работ, уменьшает опасность от поражения электрическим током.
- f) В случае, если работа с электроинструментом во влажной среде неизбежна, используйте предохранительное устройство, которое задействовано от остаточного тока для прерывания подачи тока. Использование предохранительного устройства уменьшает риск от поражения электрическим током.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Будьте бдительны, работайте с повышенным вниманием и проявляйте благоразумие, когда работаете с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент невнимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной производственной травме.
- b) Используйте индивидуальные средства защиты. Носите всегда защитные очки. Индивидуальные средства защиты, такие как маска против пыли, нескользкая обувь, защитный шлем или средства для защиты слуха, используемые в конкретных условиях, снижают риск от производственных травм.
- c) Избегайте невольного пуска инструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положение „выключено” перед включением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее перед тем, как его возьмете в руки или переносите. Ношение электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение к источнику питания электроинструмента с выключателем во включенном положении является предпосылкой для производственной травмы.
- d) Удалите каждый ключ для затягивания или гаечный ключ перед включением электроинструмента. Ключ для затягивания или гаечный ключ, прикрепленный к вращающейся части электроинструмента, может привести к трудовому инциденту.
- e) Не перетягивайтесь. Поддерживайте правильное положение и равновесие в течение всей работы. Это позволит лучше управлять электроинструментом при неожиданных ситуациях.
- f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду или украшения. Держите свои волосы, одежду и перчатки далеко от движущихся частей. Широкая одежда, бижутерия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

- г) Если электроинструмент снабжен приспособлением для пыли, убедитесь, что они правильно установлены и правильно используются. *Использование этих устройств может понизить связанные с пылью опасности.*

4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

- а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте правильно выбранный электроинструмент согласно его назначению. *Правильно подобранный электроинструмент работает лучше и безопасней для объявленного режима работы, для которого он спроектирован.*
- б) Не используйте электроинструмент в случае, если выключатель не переключается во включенное и исключенное положение. *Каждый электроинструмент, который не может управляться с помощью его выключателя, опасен и подлежит ремонту.*
- в) Отключите штепсель от электросети перед тем, как начать любые настройки, перед заменой принадлежностей или перед тем, как убрать электроинструмент для хранения. *Эти меры предосторожности снижают риск невольного пуска электроинструмента.*
- г) Сохраняйте неиспользованные электроинструменты в местах, недоступных для детей и не позволяйте обслуживающему персоналу, который не знаком с электроинструментом или инструкциями по эксплуатации, работать с ним. *Электроинструменты являются опасными в руках необученных потребителей.*
- д) Проверяйте электроинструменты. Проверьте, работают ли нормально и движущиеся ли свободно движущиеся части, находятся ли в целостности и исправности части, а также проверяйте все прочие обстоятельства, которые могут неблагоприятно повлиять на работу электроинструмента. Если он поврежден, электроинструмент необходимо отремонтировать перед его дальнейшим использованием. *Много инцидентов происходят от плохо обслуженных электроинструментов.*
- е) Поддерживайте режущие инструменты острыми и чистыми. *Правильно поддержанные режущие инструменты с острыми режущими углами реже блокируются и проще управляются.*
- ж) Используйте электроинструмент, принадлежности и части инструмента и т.д. в соответствии с этими инструкциями и способом, предусмотренным для конкретного типа электроинструмента, имея в виду рабочие условия и работу, которую необходимо выполнять. *Использование электроинструмента для работы не по назначению может привести к опасной ситуации.*

5) ОБСЛУЖИВАНИЕ

- а) Ремонтируйте ваш электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту, при этом используйте только оригинальные запасные части. *Это обеспечивает сохранение безопасности электроинструмента.*

Дополнительные указания по работе с прямой многофункциональной шлифмашиной

Общие указания безопасности по шлифованию абразивным диском, шлифованию наждачным диском, чистке проволочными щетками, полированию и резке абразивным диском:

- а) Настоящий электроинструмент может использоваться в качестве шлифовальной машины с абразивным диском, с наждачной бумагой, с проволочными щетками, в виде полировальной машины и машины для резки с абразивным диском. Прочитайте внимательно все указания по безопасности, инструкции, иллюстрации и данные, которые Вы получили с электроинструментом. *Несоблюдение указаний по безопасности может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезных травм.*
- б) Не пользуйтесь принадлежностями (насадками), которые не разрешены и не рекомендуются производителем специально для данного электроинструмента. *Возможность крепления принадлежностей к Вашему электроинструменту, не гарантирует безопасного применения.*
- в) Допустимое число оборотов принадлежности должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов. *Принадлежности, которые вращаются со скоростью, превышающей их номинальную скорость, могут сломаться и разлететься в пространстве.*
- г) Наружный диаметр и толщина рабочего инструмента должны быть не менее указанных размеров Вашего электроинструмента. *Принадлежности неподходящего размера не могут быть защищены или контролироваться в достаточной степени.*
- д) Шлифовальные диски, затягивающие фланцы, эластичные диски или другие принадлежности должны точно сидеть на шпинделе вашего электроинструмента. *Принадлежности, неточно сидящие на шпинделе электроинструмента, вращаются неравномерно, сильно вибрируют и могут привести к потере контроля.*
- е) Не применяйте поврежденные принадлежности. Перед каждым использованием про-

веряйте принадлежности - шлифовальные диски на зазубрины и трещины, эластичные диски на трещины, разрывы или сильный износ, проволочные щетки на незакрепленные или поломанные проволочки. При случайном падении электроинструмента или принадлежности, проверяйте инструмент на повреждения или установите неповрежденную принадлежность. После проверки и установки принадлежности, Вы и находящиеся вблизи лица, займите место за пределами плоскости вращения принадлежности и оставьте электроинструмент поработать на максимальных оборотах на холостом ходу в течение одной минуты. Обычно этого времени достаточно для того, чтобы поврежденные принадлежности сломались.

- g) Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от конкретного случая, пользуйтесь защитным щитком для лица или защитными очками. В случае необходимости используйте противопылевой респиратор, средства защиты слуха, защитные печатки или специальный халат, который задерживает мелкие частицы, разлетающиеся от шлифовальной насадки или обрабатываемой детали. Средства для защиты глаз должны защищать их от разлетающихся летящих предметов, возникающих при различных операциях. Противопылевой респиратор и газозащитные маски органы дыхания должны задерживать при работе пыль. Продолжительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.
- h) Следите за тем, чтобы все лица находились на безопасном расстоянии от Вашего рабочего участка. Все, кто находится в пределах рабочего участка, должны носить средства индивидуальной защиты. Летящие осколки обрабатываемых деталей или сломавшейся принадлежности могут отлететь в сторону и причинить травму даже за пределами непосредственно рабочего участка.
- i) В случае потенциальной возможности касания режущей принадлежности до скрытой электропроводки или до собственного питающего шнура, держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукоятки. Контакт принадлежности с токоведущим проводом ставит под напряжение также открытые металлические части электроинструмента и может привести к поражению оператора электрическим током.
- j) Держите шнур питания в стороне от вращающейся принадлежности (насадки). При потере контроля над электроинструментом, шнур может быть разрезан или захвачен вращающейся частью, а Ваша кисть может попасть под вращающийся инструмент.
- k) Никогда не выпускайте электроинструмент из рук, пока принадлежность полностью не прекратит вращаться. Вращающаяся при-

надлежность может задеть обрабатываемый материал и в результате Вы потеряете контроль над электроинструментом.

- l) Выключайте электроинструмент при транспортировке. Ваша одежда может быть случайно захвачена принадлежностью, что может нанести Вам травму.
- m) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя засасывает пыль в корпус, а чрезмерное скопление металлической пыли может привести к опасности от поражения электрическим током.
- n) Не пользуйтесь электроинструментом вблизи горючих материалов. Искры могут воспламенить эти материалы.
- o) Не применяйте принадлежности, работа с которыми требует использование охлаждающих жидкостей. Применение воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению или удару электрическим током.
- Электроинструмент следует использовать только по назначению. Любое другое применение, отличающееся от указанного в данной инструкции, считается неправильным применением. Ответственность за любое повреждение или ранение, вызванное неправильным употреблением, несет потребитель, а не производитель.
 - Производитель не несет ответственность в случае внесенных потребителем в электроинструмент изменений или за повреждения, вызванные такими изменениями.
 - При работе в пыльной среде вентиляционные отверстия машины следует поддерживать в чистоте. Если необходимо удалить пыль, вначале следует отключить электропитание. Удалять пыль следует неметаллическими предметами для чистки пыли, предохраняя внутренние детали машины от повреждений. Электроинструмент будет перегреваться при нарушении охлаждения вследствие пыльных вентиляционных отверстий.

Другие указания по безопасности всех операций Обратный удар (отскок) и связанные с ним указания по безопасности

Обратный удар - это внезапная реакция, являющаяся следствием заклинивания или блокировки принадлежности, например шлифовального диска, эластичного диска, проволочной щетки и т.п. Заклинивание или блокировка ведет к внезапной остановке вращения принадлежности, что, со своей стороны, толкает неконтролируемый электроинструмент в сторону, противоположную направлению вращения рабочего инструмента в точке заклинивания.

Например, если шлифовальный диск заклинит или блокирует в деталь (заготовку), то погруженная в заготовку кромка шлифовального диска застревает, вследствие чего диск может сломаться или спровоцировать отскок. Шлифовальный диск отскакивает в сторону оператора или от него, в зависимости от

направления вращения диска в месте блокировки. В этом случае шлифовальные диски могут сломаться.

Обратный удар является следствием неправильно использования и/или неправильной эксплуатации или условий работы с электроинструментом, и может быть предотвращен благодаря нижеописанным мерам предосторожности.

- a) Держите крепко электроинструмент, примите подходящую позу и поставьте руки таким образом, чтоб Вы смогли противодействовать силе обратного удара. Всегда используйте дополнительную рукоятку при ее наличии, чтобы как можно лучше противодействовать и осуществлять контроль над силой отскока или реактивным моментом при запуске. *Благодаря правильным мерам предосторожности оператор может овладеть реактивным моментом и отскоком.*
- b) Ваши руки никогда не должны быть вблизи вращающейся принадлежности. *Принадлежность может отскочить и попасть на Ваши руки.*
- c) Держитесь в стороне от участка, в котором электроинструмент может двигаться при обратном ударе. *Отскок ведет электроинструмент в направлении, противоположное движению шлифовального диска в месте блокировки.*
- d) При обработке углов, острых кромок и проч., работайте с повышенным вниманием. Не позволяйте принадлежности отскакивать или блокировать деталь. *При обработке углов и острых кромок имеется вероятность заклинивания вращающейся принадлежности, что может причинить потерю контроля или отскок.*
- e) Не используйте цепные или циркулярные диски для обработки древесины. *Данные принадлежности часто являются причиной отскока или потери контроля над электроинструментом.*
 - Фиксируйте положение обрабатываемой детали в тисках или иным подходящим способом.

Специальные указания по безопасности по шлифованию и резанию абразивным диском:

- a) Диски необходимо применять только для рекомендуемых работ. Например, никогда не шлифуйте боковой поверхностью отрезного диска. *Отрезные диски предназначены для съема материала по кромке диска. Боковое давление на такой диск может привести к его поломке.*
- b) Всегда применяйте неповрежденные затягивающие фланцы с подходящими размерами и формой для выбранного диска. *Правильно выбранные затягивающие фланцы закрепляют диск и уменьшают вероятность его поломки. Затягивающие фланцы для отрезных дисков могут различаться от затягивающих фланцев для других видов дисков.*

c) Не используйте изношенные диски, предназначенные для электроинструментов более крупных габаритов. *Диск для больших электроинструментов не подходит для более высоких скоростей малых электроинструментов и может сломаться.*

- Всегда соблюдайте направление движения диска. *Реактивная сила действует в противоположном вращению направлении в месте шлифовки или резки, и является предпосылкой потери контроля над электроинструментом.*
- Удерживайте машину таким образом, чтобы искры и пыль при шлифовке отскакивали в сторону от вас. *Электроинструменты образуют искры, которые могут прожечь одежду или незащищенные части тела.*
- Не допускается шлифовка и резка свежескрашенных металлических конструкций с невысохшей краской. *Существует опасность воспламенения невысохшей краски.*
- Не допускается шлифовка и резка сооружений, работающих под давлением. *Существует опасность возникновения эксплозии.*
- Не допускается шлифовка и резка резервуаров, трубопроводов, аппаратов и др., в которых имеются, или имелись взгораемые или легко воспламеняемые вещества и материалы, без предварительных специальных мер противопожарной и взрывоопасной безопасности. *Существует опасность возникновения пожара или эксплозии.*

Специальные указания по безопасности при резке с абразивным диском

- a) Избегайте заклинивания отрезного диска или чрезмерного давления на него. Не пытайтесь выполнять слишком глубокие резы. *Перегрузка отрезного диска увеличивает возможность его изнашивания и склонность к перекосу или блокировке, а отсюда - и возможность обратного удара (отскока) или поломки диска.*
- b) Не стойте в участке перед / сзади вращающегося диска. *Если отрезной диск в месте резки отделяется от Вашего тела, то в случае обратного удара электроинструмент с вращающимся диском может отскочить прямо на Вас.*
- c) При заклинивании отрезного диска или по какой-либо причине Вам пришлось прекратить работу, выключите электроинструмент и держите его неподвижно до полного окончания вращения диска. *Никогда не пытайтесь вынуть еще вращающийся диск из разреза, так как это может привести к обратному удару. Установите и устраните причину заклинивания.*
- d) Никогда не включайте повторно электроинструмент, до тех пор, пока отрезной диск находится еще в заготовке. *Дайте отрезному диску достичь полного числа оборотов перед тем, как внимательно продолжите резание. В противном случае диск может застрять, выскочить из детали или отскочить.*

- е) Плиты или детали с большими размерами необходимо подстраховать дополнительными опорами в целях уменьшения опасности заклинивания и обратного удара. *Детали больших размеров могут провисать под тяжестью собственного веса. Деталь должна лежать на опорах с двух сторон диска, как вблизи разреза, так и по краям детали.*
- ф) Будьте особенно осторожны при выполнении резов с „погружением” в существующие стены или другие непротравливаемые (замурованные) участки. *Погружающийся внутрь диск может порезать газопроводные или водопроводные трубы, электрическую проводку или другие объекты, что может привести к обратному удару.*

Специальные указания по безопасности при шлифовании наждачной бумагой:

- а) Не применяйте шлифовальные листы чрезмерно больших размеров, соблюдайте указания производителя о размерах наждачной бумаги. *Шлифовальный лист, который выступает за край эластичного диска, может разорваться и тем самым привести к блокировке, разрыву листа или отскоку.*

Специальные указания по безопасности при полировании:

- а) Не допускайте, чтобы свободные части от пылесборника из шерсти или закрепляющий шнур могли свободно вращаться. Приберите в пылесборник /мешочек для пыли/ или затяните свободные концы закрепляющего шнура. *Свободно висящие шнуры для закрепления пылесборника могут обмотать Ваши руки или зацепиться за деталь.*

Специальные указания по безопасности при работе с проволочными щетками:

- а) Имейте в виду, что даже при нормальной работе с проволочных щеток падает проволока. Не перегружайте проволоку чрезмерным усилием прижатия. *Отлетающие куски проволоки легко проникают через тонкую одежду и/или кожу.*
- б) Если при работе с проволочной щеткой рекомендуется использовать защитный кожух, не допускайте соприкосновения кожуха с дисковой (тарельчатой) или чашечной щеткой. *Тарельчатые или чашечные проволочные щетки могут увеличивать свой диаметр под воздействием усилия прижатия и центробежных сил.*

Описание электроинструмента

Перед тем, как приступить к использованию этого электроинструмента, ознакомьтесь со всеми его оперативными особенностями и условиями безопасности.

Используйте электроинструмент и его насадки

только по назначению. Любое другое применение категорически запрещено.

1. Выключатель
2. Электронный регулятор скорости
3. Гайка для цанг
4. Кнопка фиксации шпинделя
5. Крышка корпуса
6. Подвесная скоба
7. Гибкий удлинитель
8. Телескопическая стойка
9. Скоба для крепления стойки
10. Гаечный ключ
11. Фиксирующий штифт

Указания по работе

Этот электроинструмент подключается только в сеть однофазного переменного напряжения. Его можно включать в розетку без защитных клемм, т.к. он имеет двойную изоляцию согласно EN 60745-1 и IEC 60745. Радиопомехи соответствуют Директиве электромагнитной совместимости 2004/108/EC.

Электроинструмент предназначен для шлифовки, резки, сверления, фрезерования, гравировки, зачистка заусенцев и сварных швов, полировки и чистки металла, пластмассы и дерева.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

- Проверьте соответствие напряжения электрической сети параметрам, указанным на табличке с техническими данными электроинструмента.
- Проверьте позицию выключателя. Электроинструмент необходимо подключать и отключать из электрической сети только с выключенным выключателем. Если вставить штепсель в розетку при выключателе в позиции «включен», электроинструмент немедленно приходит в действие, что является предпосылкой травмы.
- Убедитесь в исправности кабеля питания. Если кабель поврежден, его замену должен выполнить производитель или его сервисный специалист, во избежание рисков замены.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда выключайте электроинструмент и вынимайте штепсель из розетки перед выполнением любой настройки, обслуживания или поддержки, а также в случае отключения напряжения.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ НАСАДКИ (РИС. 2)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед заменой рабочей насадки убедитесь в том, что электроинструмент выключен, а штепсель вынут из розетки.

Рабочие насадки, предназначенные для этого электроинструмента, имеют различные диаметры хвостика. В комплект входит четыре размера цанг для различных размеров хвостиков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте, подходит ли цанга по размеру хвостик рабочей насадки, которую вы используете. Никогда не используйте рабочую насадку, которая не подходит по размеру цанги – это очень опасно.

В случае необходимости использовать рабочую насадку с различным диаметром хвостика, вставьте цангу соответствующего диаметра.

1. Нажмите кнопку фиксации шпинделя (4), поверните шпиндель вручную до упора.
2. Освободите гайку цанги (3). При необходимости, используйте гаечный ключ (10).
3. Вставьте рабочую насадку так, чтобы хвостик вошел цангу до упора.
4. Нажимая кнопку фиксации шпинделя, крепко закрутите гайку цанги (3).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как приступить к манипуляциям, убедитесь в том, что рабочая насадка крепко закреплена.

МОНТАЖ ГИБКОГО УДЛИНИТЕЛЯ (РИС. 3)

Гибкий удлинитель используется для тонкой обработки или при работе в труднодоступных местах.

1. Открутите крышку (5).
2. Открутите гайку цанги (3).
3. Вставьте внутреннюю ось (а) удлинителя в цангу.
4. Закрутите гайку цанги (3).
5. Закрутите кольцо (b) удлинителя к электроинструменту.

МОНТАЖ РАБОЧЕЙ НАСАДКИ НА ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ (РИС.4)

1. Вставьте штифт - фиксатор (11) в отверстие (а) удлинителя. Закрутите удлинитель до упора штифта.
2. Открутите гайку (b) цанги.
3. Вставьте рабочую насадку так, чтобы его хвостик вошел до упора в цангу.
4. Закрутите гайку (b) цанги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ (РИС. 5)

Монтируйте телескопическую стойку (8) на рабочем столе с помощью скобы (9).

Высоту стойки можно регулировать путем закручивания и втягивания/вытягивания трубчатых элементов.

С помощью скобы (6) можно прикрепить электроинструмент на стойке.

ПУСК - ОСТАНОВКА

Пуск: Нажмите кнопку "I" выключателя (1).

Остановка: Нажмите кнопку "O" выключателя (1)

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ (РИС. 6)

Электронный регулятор скорости вращения (2) используется для настройки подходящей скорости, в

зависимости от обрабатываемого материала и используемого инструмента.

Определите оптимальную скорость вращения рабочей насадки, выполнив пробную обработку на ненужном куске материала.

Рекомендации по выбору скорости:

- Резка изделий из пластмассы и других плавких материалов выполняется на низкой скорости.
- Резка металла выполняется на высокой скорости.
- Полировка и чистка металлической щеткой выполняется на самой низкой скорости.

Выбор подходящей скорости зависит также от диаметра используемой насадки: чем больше диаметр, тем ниже должна быть скорость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- Упражняйте умеренный нажим на обрабатываемую деталь, чтобы работать с постоянной скоростью. Сильный натиск не ускоряет рабочий процесс, а ведет к задержке, и, соответственно, к остановке электроинструмента, а также к перегреву двигателя.
- Из соображений безопасности, маленькие детали необходимо обезопасить с помощью винтовой стяжки или тисков.
- При выполнении тонких работ и гравировании пользуйтесь гибким удлинителем, или держите электроинструмент как шариковую ручку.

НАСАДКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЭТИМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ (РИС. 1)

Позиция	Описание	Предназначение
1-1	Шлифовальные диски - монтируются на ось 1-5а	Для чистки и точения
1-2	Обрезные диски - монтируются на ось 1-5а	Для резки металла и пластмассы
1-3	Шлифовальные наждачные диски - монтируются на ось 1-5а	Для шлифовки и чистки
1-4	Шлифовальные головки	Для шлифовки и чистки
1-5a,b	Оси для закрепления различных насадок	Для закрепления шлифовальных наждачных дисков, шлифовальных и обрезных дисков, полировальных наконечников
1-6	Металлическая щетка	Для чистки камня, металла и др.
1-7	Войлочные наконечники для полировки - монтируются на ось 1-5b	Для полировки различных металлов. Могут использоваться вместе с полировальной пастой.

Позиция	Описание	Предназначение
1-8	Ролики	Для закрепления шлифовальных лент
1-9	Фрезеры	Для фрезеровки пластмассы, дерева, мягкого металла
1-10	Сверла	Для сверления отверстий в металле, дереве, пластмассе, печатных платах
1-11	Шлифовальные ленты - <i>монтируются на ролики 1-8</i>	Для шлифовки дерева и пластмассы.
1-12	Цанги с диаметром отверстия Ø 1.0 мм, 1.6 мм, 2.4 мм, 3.2 мм	Для закрепления насадок с различным диаметром хвостиков



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается употребление спирта, бензина и прочих растворителей. Никогда не пользуйтесь разъедающими препаратами для чистки пластмассовых частей.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается попадание и контакт устройства с водой.

ВАЖНО! В целях обеспечения безопасности работы электроинструмента и его надежности, все ремонтные работы, обслуживание и регулировку устройства (включительно проверку и замену щеток) следует проводить в специализированных сервисах SPARKY, используя исключительно оригинальные запасные части.

Гарантия

Гарантийный срок электроинструментов SPARKY указан в гарантийной карте.

Неисправности, появившиеся в результате естественного изнашивания, перегрузки или неправильной эксплуатации, не входят в гарантийные обязательства.

Неисправности, появившиеся вследствие применения некачественных материалов и/или из-за производственных ошибок, устраняются без дополнительной оплаты путем замены или ремонта.

Рекламации дефектного электроинструмента SPARKY принимаются в том случае, если машина будет возвращена поставщику, или специализированному гарантийному сервису в не разобранном (первоначальном) состоянии.

Обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда выключайте электроинструмент и вынимайте штепсель из розетки перед тем, как приступить к проверке или обслуживанию.

ЗАМЕНА ЩЕТОК

При наличии чрезмерного искрения, обратитесь в специализированные сервисы SPARKY для проверки и замены графитных щеток.

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА

Регулярно проводите проверку всей креплений - они должны быть крепко затянуты. В случае, если какой-либо винт откручен, его следует немедленно закрутить во избежание опасности.

В случае повреждения кабеля питания, его замену должен произвести изготовитель или его сервисный специалист, во избежание опасности.

УХОД

Для обеспечения безопасной работы всегда держите в чистоте и машину, и ее вентиляционные отверстия.

Регулярно проверяйте вентиляционные отверстия электродвигателя или переключателей на наличие пыли или чужеродных тел. Используйте мягкую щетку и/или струю воздуха для удалений пыли. Во избежание повреждения глаз, во время ухода за устройством пользуйтесь защитными очками.

Если корпус машины загрязнен, протрите его мягкой влажной салфеткой. Можно использовать слабый моющий препарат.

Замечания

Внимательно прочитайте всю инструкцию по эксплуатации перед тем, как использовать это изделие.

Производитель сохраняет за собой право вносить в свои изделия улучшения и изменения, а также изменять спецификации без предупреждения.

Спецификации для разных стран могут различаться.