


XEROX

DocuPRINT N4525

СЕТЕВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

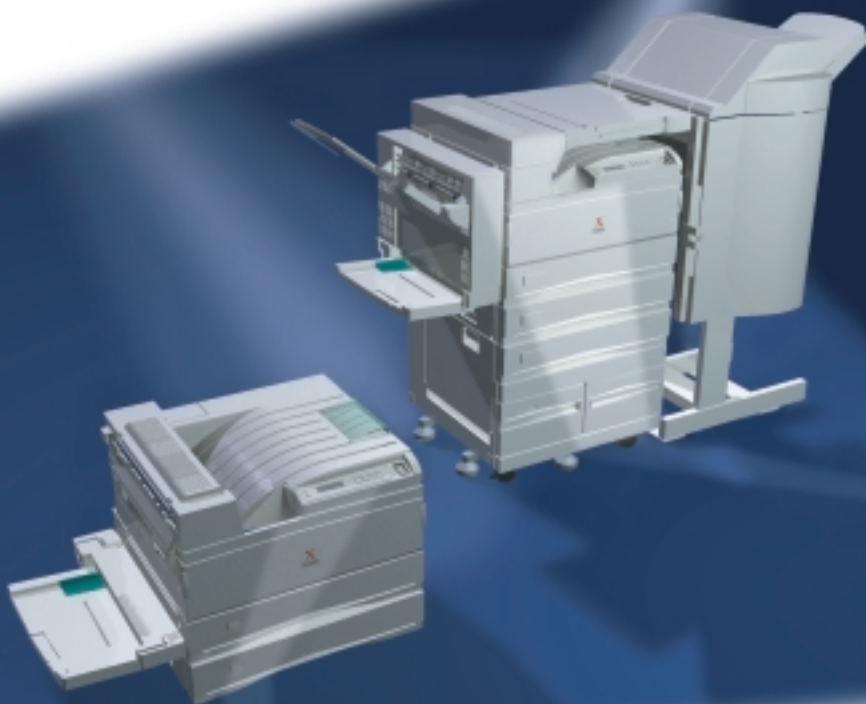

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

Руководство пользователя сетового лазерного принтера Xerox DocuPrint® N4525

Охрана авторских прав распространяется на все виды материалов и информации, защита которых разрешена существующим законодательством, в том числе на любые экранные материалы без ограничений, например, стили, шаблоны, значки, изображения и т. п.

Отпечатано в США.

XEROX®, а также названия и номера изделий всех продуктов Xerox, упомянутых в данной публикации, являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Xerox. Товарные знаки других компаний также защищены. PCL является товарным знаком компании Hewlett-Packard. MS, MS-DOS, Windows NT, Microsoft LAN Manager, Windows 95 и Windows 98 являются товарными знаками корпорации Microsoft. Adobe® и PostScript® являются товарными знаками корпорации Adobe Systems Incorporated. TrueType является товарным знаком корпорации Apple Computer, Inc. OS/2 является товарным знаком корпорации International Business Machines. Sun и Solaris являются товарными знаками корпорации Sun.

В данном принтере используется эмуляция языков команд Hewlett Packard PCL 5e и PCL 6 (воспринимаются команды HP PCL 5e и PCL 6), и эти команды обрабатываются как в принтерах Hewlett Packard LaserJet.

В данном изделии применяется технология LZW, лицензированная патентом США № 4.558.302.

В данный документ периодически вносятся изменения. Технические обновления будут включены в последующие версии.

© Корпорация Xerox, 2000. Все права защищены.

Гарантия

Гарантия на принтер

Корпорация Хегох гарантирует, что в течение 1 (одного) года со дня приобретения в сетевом лазерном принтере DocuPrint N4525 не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты, корпорация Хегох обязуется по своему выбору:

- (1) устранить неисправность в изделии с помощью службы поддержки по телефону или местной службы без дополнительной оплаты за материалы и затраченное на ремонт рабочее время;
- (2) заменить неисправное изделие на равнозначное исправное;
- (3) вернуть уплаченную за продукт сумму, за вычетом разумной скидки за эксплуатацию, после возвращения изделия.

По условиям данной гарантии на изделие Покупатель должен уведомить корпорацию Хегох или ее уполномоченного представителя по обслуживанию о дефектах до истечения периода гарантии. Для реализации права на обслуживание в соответствии с данной гарантией необходимо сначала обратиться в службу технической поддержки по телефону корпорации Хегох или к уполномоченному представителю по обслуживанию. Представители службы технической поддержки по телефону быстро и эффективно устранят неполадки, однако, Покупатель обязан оказывать разумную помощь сотрудникам или полномочным представителям корпорации Хегох.

Если технической поддержки по телефону оказалось недостаточно, корпорация Хегох или ее полномочные представители по обслуживанию обеспечат гарантийный ремонт по месту нахождения Покупателя, как указано ниже.

- В США и Канаде ремонт изделий, приобретенных в США и Канаде, осуществляется в местных центрах обслуживания.
- В странах Европейского Экономического Сообщества в местных центрах обслуживания выполняется ремонт изделий, приобретенных на территории ЕЭС.
- За пределами США, Канады и ЕЭС ремонт изделий выполняется в местных центрах обслуживания в странах, где изделие было приобретено.

Информацию о местных центрах обслуживания можно получить в местном центре технической поддержки корпорации Хегох или у уполномоченного агента по продажам корпорации Хегох. Обслуживание на местах осуществляется по решению Хегох или полномочного представителя по обслуживанию и рассматривается как крайняя мера.

Если изделие содержит средства, позволяющие корпорации Хегох или полномочному представителю по обслуживанию выполнять дистанционную диагностику и устранение неполадок, Хегох может потребовать от Покупателя обеспечить дистанционный доступ к изделию.

В процессе обслуживания изделия Хегох может использовать новые или эквивалентные детали или узлы, обеспечивающие равное или повышенное качество. Все дефектные детали и узлы становятся собственностью корпорации Хегох. Хегох имеет право потребовать возврата таких деталей.

ГАРАНТИЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпорация Херох гарантирует, что в течение 1 (одного) года со дня установки в картриджах с тонером не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления. Гарантия на все остальные заменяемые пользователем компоненты (ЗПК) действует 90 (девяносто) дней (6 (шесть) месяцев, где по закону требуются более длительные сроки) со дня установки, но не более чем 1 (один) год со дня приобретения. По условиям данной гарантии Покупатель должен уведомить корпорацию Херох или уполномоченного представителя по обслуживанию о дефектах до истечения периода гарантии. **КОРПОРАЦИЯ ХЕРОХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ ДЕФЕКТНЫЕ ЗАМЕНЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ НА УКАЗАННЫЙ СКЛАД ХЕРОХ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ХЕРОХ, У КОТОРОГО ОНИ БЫЛИ ИЗНАЧАЛЬНО ПРИОБРЕТЕНЫ.** Заявки обрабатываются согласно действующим правилам корпорации Херох.

Данная гарантия перестает действовать в том случае, если дефект, отказ в работе или повреждение изделия вызвано неправильным использованием, ремонтом или обслуживанием изделия. По условиям данной гарантии корпорация Херох не обязана:

- а) исправлять повреждения, вызванные действиями лиц, не являющихся сотрудниками корпорации Херох, по установке, ремонту или обслуживанию изделия, за исключением случаев, когда такие действия выполнялись по указаниям представителя Херох;
- б) исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные неправильным использованием изделия или подключением изделия к несовместимому оборудованию или памяти;
- в) исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные использованием расходных материалов, поставляемых не Tektronix/Xerox, а также использованием материалов Tektronix/Xerox, не предназначенных для использования с данным принтером;
- г) обслуживать изделие или ЗПК, подвергшиеся модификации или интегрированные в иное оборудование, если эти действия увеличили время или сложность обслуживания изделия или ЗПК;
- д) выполнять пользовательское обслуживание или очистку, а также исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные невыполнением пользователем процедур по обслуживанию или очистке, предписанных в опубликованной документации изделия;
- ж) исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные использованием изделия в условиях, не отвечающих рабочим спецификациям, указанным в руководстве пользователя;
- з) ремонтировать изделие по истечении рабочего цикла; после этого трудозатраты и материалы для всех работ по обслуживанию должны быть оплачены;
- и) заменять ЗПК, которые были дозаправлены, использованы, неверно использованы или подвергались какому-либо воздействию.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОРПОРАЦИЕЙ XEROX НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ И ЗАМЕНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПОНЕНТЫ НА УСЛОВИЯХ ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ДАННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАВШИХСЯ. КОРПОРАЦИЯ XEROX И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ЛЮБЫХ АНАЛОГИЧНЫХ СТАНДАРТОВ, НАЛАГАЕМЫХ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ XEROX ПО РЕМОНТУ, ЗАМЕНЕ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЮ ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАМЕНЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПОНЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КОРПОРАЦИИ ПО ДАННОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ. КОРПОРАЦИЯ XEROX И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ) ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ XEROX ИЛИ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

В некоторых штатах, провинциях и странах не допускаются исключения или ограничения на случайный или опосредованный ущерб, а также исключения или ограничения на подразумеваемые условия или гарантии, поэтому перечисленные выше исключения или ограничения могут к вам не относиться. Данная гарантия предоставляет вам конкретные юридические права; вы также можете иметь другие права, предоставляемые штатом, провинцией или страной.

Сведения о гарантии на программное обеспечение см. в лицензионном соглашении, прилагаемом к программному обеспечению.

В некоторых географических регионах гарантия на данный продукт предоставляется компанией Fuji Xerox. Настоящее гарантийное обязательство не действует в Японии – для изделий, приобретенных в Японии, см. гарантийное обязательство, прилагаемое к японскому руководству пользователя.

Пользователи в Австралии должны следовать закону Trade Practices Act 1974 и эквивалентным законам штатов и территорий (далее «Законы»), содержащим специальные положения, защищающие пользователей в Австралии. Гарантии Fuji Xerox не содержат исключений или ограничений применимости любых положений любого из Законов, когда подобное действие противоречит Законам или аннулирует какую-либо часть данной гарантии. В данной гарантии подразумеваемое условие или гарантия, исключение которых из контракта с «Покупателем» (как определено в Законах) будет противоречить положениям Законов или аннулировать любую часть или всю гарантию, считается «Неисключаемым условием». В полном соответствии с действующим законодательством, единственная и полная ответственность Fuji Xerox по любому Неисключаемому условию (в том числе за опосредованный ущерб Покупателя) ограничивается (по выбору Fuji Xerox), если иное не оговорено, заменой или ремонтом оборудования, или повторной поставкой, или оплатой стоимости повторной поставки, или обслуживанием, согласно конкретным условиям. Согласно вышеизложенному, все условия и гарантии, которые могут или могли бы подразумеваться в контракте Покупателя, по действующим актам, обстоятельствам, промышленной практике или каким-либо другим способом, исключаются.

Инструкции по технике безопасности

Принтер и рекомендуемые расходные материалы разработаны и прошли проверку на соответствие строгим требованиям техники безопасности. Последовательное соблюдение перечисленных условий обеспечит длительную безопасную работу принтера.

Электрическая безопасность

- Используйте шнур питания, поставляемый с принтером.
- Не используйте вилку адаптера с заземлением для подключения принтера к розетке питания без контакта заземления.
- Подключайте шнур питания непосредственно к правильно заземленной электрической розетке. Не используйте удлинители. Если вы не знаете, заземлена ли розетка, попросите электрика проверить розетку.

Осторожно!

Правильное заземление принтера позволит избежать поражения током.

- Не размещайте принтер так, чтобы кто-то мог по неосторожности наступить на шнур питания.
- Не кладите предметы на шнур питания.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Эти отверстия предотвращают перегрев принтера.

Осторожно!

Не вставляйте предметы в гнезда и отверстия принтера. Контакт с высоким напряжением или короткое замыкание могут привести к пожару или поражению электрическим током.

- При появлении необычных шумов или запахов, немедленно отключите питание принтера. Вытащите шнур питания из розетки. Для устранения неполадок вызовите полномочного представителя по обслуживанию.
- Шнур питания подключается к принтеру через розетку на задней панели принтера. При необходимости отключить принтер от источника питания, вытащите шнур питания из розетки.

- При возникновении любого из следующих условий немедленно отключите питание принтера, отсоедините шнур питания и вызовите полномочного представителя по обслуживанию.
- Шнур питания поврежден или изношен.
- В принтер пролилась жидкость.
- Принтер намок.
- Повреждена любая часть принтера.

Техника безопасности при обслуживании

- Не выполняйте никакие действия по обслуживанию, специально не описанные в документации принтера.
- Не используйте аэрозольные очистители. Использование неподходящих материалов может привести к понижению производительности и возникновению опасных условий.
- Не снимайте крышки или защитные панели, прикрепленные винтами, за исключением случаев установки дополнительного оборудования и выполнения специальных инструкций. При выполнении такой установки питание должно быть ОТКЛЮЧЕНО. За исключением деталей для установки дополнительного оборудования, под этими крышками нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем.


Техника безопасности при эксплуатации

Принтер и расходные материалы разработаны и прошли проверку на соответствие строгим требованиям техники безопасности. Это включает проверку и утверждение агентствами по соблюдению техники безопасности, а также соответствие установленным стандартам охраны окружающей среды.

Последовательное соблюдение перечисленных условий обеспечит длительную безопасную работу принтера.

- Используйте материалы, специально разработанные для вашего принтера. Использование неподходящих материалов может привести к понижению производительности и возникновению опасных ситуаций.
- Следуйте предупреждениям в маркировке и инструкциям, поставляемым с принтером, дополнительными узлами и расходными материалами.
- Размещайте принтер в местах с хорошей вентиляцией, свободных от пыли, при температуре от 5°C до 35°C (от 41 до 90 градусов по шкале Фаренгейта) и относительной влажности от 15 до 85%.
- Размещайте принтер так, чтобы оставалось достаточно свободного места для вентиляции, работы и обслуживания. Рекомендуется оставлять минимальные просветы 92,5 см (36,5 дюйма) спереди и сверху, 20,3 см (8 дюймов) сзади и 30,5 см (12,0 дюймов) по бокам принтера. Не блокируйте и не закрывайте гнезда и отверстия принтера. Без достаточной вентиляции принтер может перегреваться.
- Наилучшая производительность обеспечивается на высоте ниже 2500 м (8200 футов) над уровнем моря. Использование на высоте более 2500 м (8200 футов) превысит операционные пределы.
- Не размещайте принтер рядом с источником тепла.
- Не размещайте принтер под прямым солнечным светом.
- Не подставляйте принтер под поток холодного воздуха от кондиционера.

- Размещайте принтер на ровной, прочной поверхности, которая может выдержать вес принтера. Принтер в базовой конфигурации без упаковочных материалов весит 53 кг (117 фунтов).
- Принтер имеет большой вес; его должны поднимать два человека. На следующем рисунке показано, как правильно поднимать принтер.

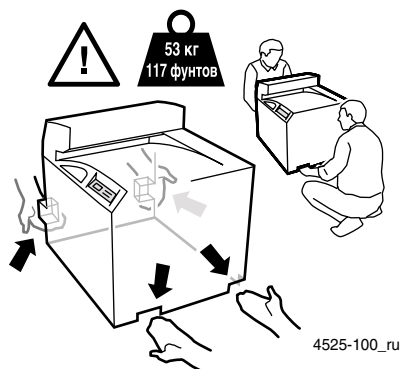

- Будьте осторожны при перемещении или перестановке принтера; его центр тяжести смещен к задней панели и принтер может опрокинуться назад. Следуйте рекомендуемым процедурам при перемещении принтера. Обратитесь к *Плакату по установке принтера DocuPrint N4525*.
- Не размещайте жидкости рядом с принтером.

Осторожно!

Будьте осторожны при обслуживании принтера в местах, помеченных символом предупреждения. Эти места могут оказаться горячими, что может привести к травмам персонала.

- Перед включением принтера и после его отключения подождите 10-15 секунд.
- Не допускайте попадания между выходными и загрузочными валиками рук, волос, галстуков и т.д.

Во время печати не удаляйте:

- Лоток для материала, выбранный в драйвере или на передней панели.
- Не отключайте питание принтера во время печати.



- Не перемещайте принтер во время печати.

Символы, которые могут быть размещены на изделии:

ОПАСНО высокое напряжение:



4525-101

Защитный заземляющий контакт:



4525-102

Горячая поверхность снаружи или внутри принтера. Будьте осторожны во избежание травм:



4525-103



4525-104



4525-105

Будьте осторожны. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя:



4525-106

Осторожно!

Если потерян контакт заземления, использование рукояток и элементов управления (а также других проводящих деталей) может привести к поражению электрическим током. Электрические приборы могут представлять опасность при неправильном использовании.

Осторожно!

В целях собственной безопасности не снимайте замки.

Оглавление

Составные части принтера	1
Панель управления	3
Экран	4
Поставляемые материалы и принадлежности Xerox	6
Материалы для печати	11
Хранение бумаги	11
Плотность бумаги	11
Емкость входных лотков	11
Допустимые материалы и размеры	12
Специальные размеры бумаги	13
Недопустимые материалы	13
Загрузка материалов	14
Загрузка материала в Лотки 1, 2 и 3 или в лоток для специальной бумаги	14
Загрузка бумаги в лотки 4 и 5	20
Загрузка бумаги в обходной лоток повышенной емкости	23
Загрузка лотка для конвертов	28
Вывод	30
Использование сшивателя	30
Добавление скоб для сшивания	37
Очистка замятий при сшивке	39
Использование дырокола	40
Очистка лотка дырокола	44
Задания на печать	45
Печать на специальной бумаге	46
Печать конвертов	48
Печать наклеек	51
Печать пленок	53
Двусторонняя (дуплексная) печать	55

Печать буклетов	59
Защищенная печать и пробные задания	59
Устранение неполадок	62
Замена картриджа для лазерной печати	62
Несоответствие типа/размера бумаги	66
Устранение проблем качества печати	66
Замытие бумаги	76
Предотвращение замытия бумаги	76
Очистка зоны А	77
Очистка зоны В	80
Очистка зоны С	81
Очистка зоны D (не применимо)	82
Очистка зоны Е (только со сшивателем)	82
Очистка зоны F (только со сшивателем)	82
Очистка зоны G (только со сшивателем)	83
Очистка зоны H (только со сшивателем)	84
Очистка лотка 5	84
Очистка модуля двусторонней печати	86
Вызов справки	88
Компакт-диск сетевого лазерного принтера DocuPrint N4525 . . .	88
Веб-узел Xerox	89
Индекс	91

Составные части принтера


Принтер в базовой конфигурации состоит из следующих основных частей:

Вид спереди


- 1 Дверца А
- 2 Обходной лоток повышенной емкости
- 3 Дверца В
- 4 Выходной лоток с выводом листов изображением вниз
- 5 Выключатель питания
- 6 Панель управления
- 7 Передняя крышка
- 8 Лоток 1
- 9 Лоток 2

Вид сзади

- 10 Переключатель Заземление-Отказ-Прерывание
- 11 Подключение питания швистеля
- 12 Захваты для рук
- 13 Плата контроллера с портами интерфейса хоста/сети
- 14 Розетка шнура питания
- 15 Разъемы для дополнительного лотка на 2500 листов, швистеля и модуля двусторонней печати.

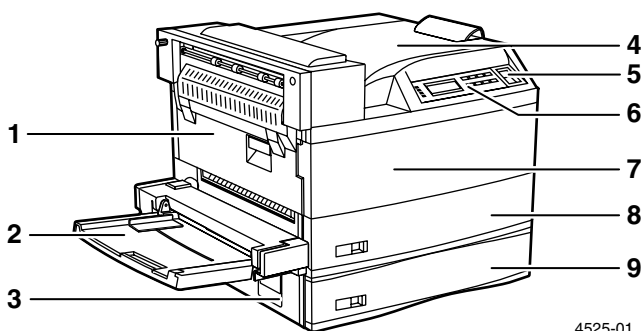


4525-01

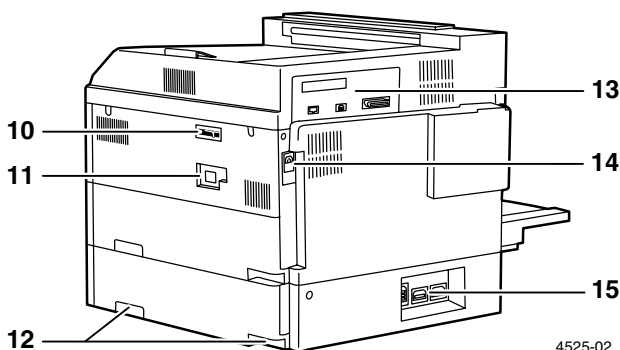

4525-02

Консольная конфигурация с дополнительными устройствами:


- 1 Выходной лоток с выводом листов изображением вверх
- 2 Модуль двусторонней печати
- 3 Устройство подачи конвертов
- 4 Лоток на 2500 листов (с лотками 3, 4 и 5)

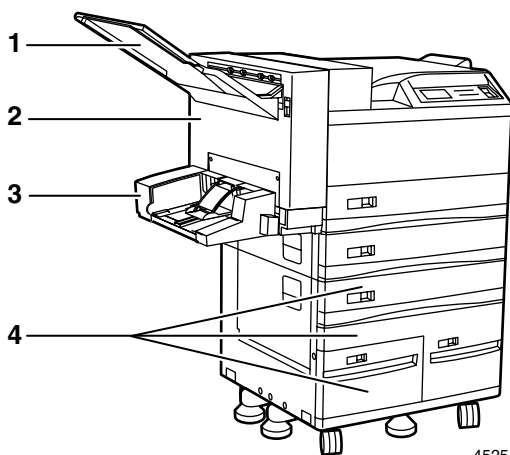

4525-03

Дополнительные компоненты сшивателя (сшиватель/дырокол):

- 1 Крышка узла подачи
- 2 Узел подачи бумаги
- 3 Дверца сшивателя
- 4 Выходной лоток сшивателя
- 5 Лоток дырокола

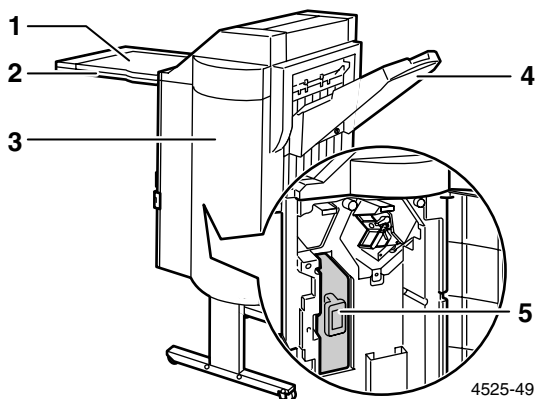

4525-49


Панель управления

Панель управления принтера Xerox DocuPrint N4525:

- Отображает состояние принтера и задания.
- Позволяет изменять настройки принтера.
- Позволяет распечатать отчеты (например, отчет о конфигурации, содержащий список текущих настроек принтера).


Как показано на следующем рисунке, на панели управления могут быть как значки с текстом, так и значки без текста.

Панель управления со значками и текстом

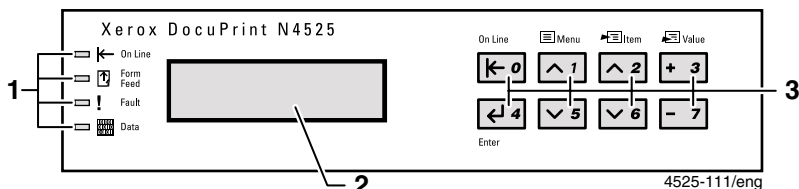

1. Четыре световых индикатора
2. Двухстрочный экран (16 символов в строке)
3. Восемь кнопок панели управления

Панель управления со значками

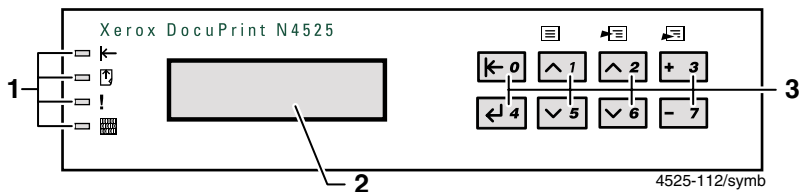

Экран

Экран панели управления:

- Обеспечивает доступ к системе меню для настройки конфигурации и управления принтером. Доступ к меню производится нажатием кнопок **Меню** (с надписью **1** или **5**). Дополнительные сведения о структуре меню содержатся в руководстве *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (*Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей*).
- Отображаются сведения о состоянии принтера (или выполнении задания на печать):

Примеры:

- Принтер включен и готов к выполнению заданий на печать:

Готово

- Выполняется обработка данных:

Обработка...

- Ожидание дополнительных данных:

Ожидание...

- Заканчиваются расходные материалы (в данном случае осталось мало тонера и в ближайшее время его необходимо заменить):

Заканч. тонер

- Лоток пуст (в данном случае пуст лоток 2, и он больше не может использоваться для печати):

Лоток 2 пуст

- Возник сбой (в данном случае — замятие бумаги в области A):


**Замятие бумаги
Очистите область A**

Сведения по использованию меню содержатся в руководстве *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей) на компакт-диске принтера.

Поставляемые материалы и принадлежности Xerox

Ниже приведены заменяемые пользователем компоненты (ЗПК):

- 1 Термоэлемент
- 2 Картридж для лазерной печати
- 3 Прокатный вал (BTR)
- 4 Подающие ролики

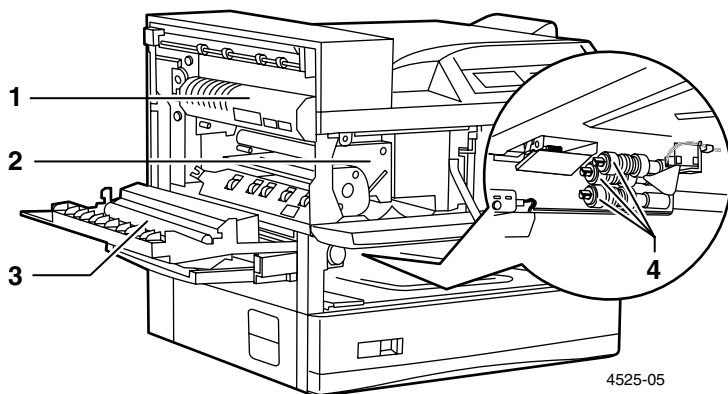

4525-05

Если вмешательство пользователя необходимо, на панели управления принтера отображаются сообщения. Предупреждающие сообщения не сопровождаются отключением принтера, а содержат описание действий, которые необходимо предпринять для предотвращения его отключения.

Окончание тонера в картридже для лазерной печати или других расходных материалов может привести к ухудшению качества или остановке печати.

- Вовремя пополняйте расходные материалы.
- Пополняйте или заменяйте их по запросу принтера.

Для заказа поставляемых материалов и принадлежностей обращайтесь к местному продавцу или посетите веб-узел корпорации Xerox: **www.xerox.com**

Заменяемые пользователем компоненты

Деталь	Средний срок службы	Серийный номер
Картридж для лазерной печати	30 000 отпечатков*	113R00195
Заполнители для картриджа со скобами для сшивания	3 картриджа 5000 скоб в каждом	108R00158
Набор для обслуживания ■ Содержит: термозакрепляющий картридж, прокатный вал, 15 подающих роликов (по три для каждого лотка подачи бумаги), перчатки, чистящую салфетку и инструкции.	300 000 отпечатков	109R00048 для 110 В (60 Гц) 109R00049 для 220 В (50 Гц)

* Средний срок службы картриджа для лазерной печати указан для 5% заполнения листов бумаги формата Letter или A4. При окончании тонера и необходимости замены картриджа для лазерной печати на панели управления принтера выводится соответствующее сообщение.

Бумага для профессиональной печати Xerox

Наименование	Размер	Описание	Серийный номер
Xerox 4024 DP	Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	20 фунтов (75 г/м ²)	3R721
Xerox 4024 DP	Legal 8,5 x 11 дюймов	20 фунтов (75 г/м ²)	3R727
Xerox 4024 DP	Канцелярская 5,5 x 8,5 дюймов	20 фунтов (75 г/м ²)	3R2072
Rank Xerox Business	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	80 г/м ²	3R91820
Rank Xerox Business	A3 297 x 420 мм	80 г/м ²	3R91821
Rank Xerox Printer	A5 148.5 x 210 мм	80 г/м ²	3R91832
Xerox Image Series Smooth	Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	20 фунтов (75 г/м ²)	3R54
Xerox Image Series Smooth	Legal 8,5 x 11 дюймов	20 фунтов (75 г/м ²)	3R83
Rank Xerox	Legal 215 x 356 мм	80 г/м ²	3R91741
LaserPrint 80	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	80 г/м ²	3R91922
Xerox Recycled	Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	20 фунтов (75 г/м ²)	3R6296
Steinbeis Recycled	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	80 г/м ²	3R91165
80 DP Planet Plus	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	80 г/м ²	3R90652

Прозрачная пленка Xerox

Наименование	Размер	Серийный номер
Xerox Clear	Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	3R2780
Rank Xerox Clear	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	3R96002

Наклейки Xerox

Размер	Описание	Серийный номер
Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	30 наклеек на лист	3R4469
Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	24 наклейки на лист	3R4471
A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	24 наклейки на лист	3R97406

Дополнительные устройства

Дополнительные устройства и функции	Серийный номер
Лоток для специальной бумаги	097K40910
■ Непрерывная подача листов разных размеров; см. стр. 13 ■ Вмещает пачку до 500 листов плотностью 80 г/м² (20 фунтов)	
Устройство подачи на 2500 листов	097K38920
■ Три дополнительных лотка ■ Повышенная емкость ■ Повышенная универсальность и удобство печати	
Устройство подачи конвертов	097K42050
■ Вмещает 100 конвертов стандартной плотности	
Модуль двусторонней печати	097K38930
■ Обеспечивает <i>автоматическую</i> двустороннюю печать	
Выходной лоток с выводом листов изображением вверх	097K42620
■ Вмещает до 200 листов ■ Обеспечивает укладку листов на выходе изображением вверх	

Дополнительные устройства

Дополнительные устройства и функции	Серийный номер
Сшиватель (без дырокола) ■ Повышенная емкость вывода бумаги ■ Вмещает пачку до 3000 листов плотностью 80 г/м² (20 фунтов) (формат Letter и A4) ■ Возможность сшивания	097K41850
Сшиватель с дыроколом ■ Повышенная емкость вывода бумаги ■ Вмещает пачку до 3000 листов плотностью 80 г/м² (20 фунтов) (формат Letter и A4) ■ Возможность сшивания ■ Возможность перфорирования	450S02180 3 положения отверстий 450S02181 4 положения отверстий
Жесткий диск ■ Емкость: 5 Гбайт ■ Хранит ресурсы, шрифты и макросы; обеспечивает непрерывную печать с подборкой копий	097S02364
Расширение памяти ■ Повышение системной производительности ■ Повышение производительности при обработке сложных заданий	097S02356 (модуль DIMM на 16 Мбайт) 097S02357 (модуль DIMM на 32 Мбайт) 097S02358 (модуль DIMM на 64 Мбайт)
Модуль флэш-памяти DIMM на 8 Мбайт) ■ Энергонезависимая память для загрузки и хранения шрифтов, форм и макросов	097S02360
Плата интерфейса Token Ring ■ Обеспечивает совместимость с Token Ring	097S02363
Плата интерфейса Ethernet 10Base2 ■ Обеспечивает совместимость с Ethernet 10Base2	097S02362
Плата последовательного интерфейса RS232-C ■ Позволяет создавать последовательные подключения	097S02361

Материалы для печати

Хранение бумаги

- Храните бумагу на ровной поверхности в помещении с относительно низкой влажностью.
- Не допускайте замятия, перегиба и скручивания листов.
- Не распаковывайте бумагу до момента ее непосредственного использования и запакуйте всю неиспользованную бумагу.
- Не размещайте бумагу под прямым солнечным светом и в местах с повышенной влажностью.

Плотность бумаги

Допустимая плотность	Входной лоток
64-105 г/м ² (17-28 фунтов)	Лотки 1, 5
64-200 г/м ² (17-53 фунта)	Лотки 2, 3, 4
64-200 г/м ² (17-53 фунта)	Обходной лоток повышенной емкости
64-105 г/м ² (17-28 фунтов)	Модуль двусторонней печати
64-105 г/м ² (17-28 фунтов)	Сшиватель

Емкость входных лотков

Входной лоток	Емкость
Лотки 1, 2	500 на лоток*
Лоток 3 (компонент дополнительного лотка на 2500 листов)	500*
Лотки 4, 5 (компоненты дополнительного лотка на 2500 листов)	1000 на лоток*
Лоток для специальной бумаги (дополнительно)	500*
Обходной лоток повышенной емкости	50*
Устройство подачи конвертов (дополнительно)	100 конвертов

* Максимальная емкость при плотности листов 80 г/м² (20 фунтов). Не загружайте бумагу выше метки, указанной на задней или боковой стенке лотка.

Допустимые материалы и размеры

Материал	Размер	Лоток 1	Лоток 2 Лоток 3	Лоток 4 Лоток 5	Лоток для спе- циальной бумаги	Обход- ной лот- ок повы- шенной емкости	Устрой- ство подачи конвертов
A3 ⁽²⁾	297 x 420 мм	•	•		•	•	
A4 ⁽¹⁾	210 x 297 мм	•	•	•	•	•	
A5 ⁽¹⁾	148 x 210 мм	•			(6)	•	
A6 ⁽¹⁾	105 x 148 мм					•	
Statement (кан- целярская) ⁽¹⁾	5,5 x 8,5 дюйма	•			(6)	•	
B5-JIS ⁽¹⁾	182 x 257 мм	•	•	•	•	•	
B4-JIS ⁽²⁾	257 x 364 мм	•	•		•	•	
Executive ⁽¹⁾	7,25 x 10,5 дюйма	•	•	•	•	•	
Letter ⁽¹⁾	8,5 x 11 дюймов	•	•	•	•	•	
Folio ⁽²⁾	8,5 x 13 дюймов	•	•		•	•	
Legal ⁽²⁾	8,5 x 14 дюймов	•	•		•	•	
Ledger ⁽²⁾	11 x 17 дюймов	•	•		•	•	
Конверты COM-10 ^{(1) (4)}	4,1 x 9,5 дюйма					•	•
Monarch ^{(1) (4)}	3,8 x 7,5 дюйма					•	•
DL ^{(1) (4)}	110 x 220 мм					•	•
C5 ^{(1) (4)}	162 x 229 мм					•	•
Пленки A4 ^{(1) (4)}	210 x 297 мм	•	•		•	•	
Letter ^{(1) (4)}	8,5 x 11 дюймов	•	•		•	•	
Наклейки A4 ^{(1) (4)}	210 x 297 мм		•	(5)	•	•	
Letter ^{(1) (4)}	8,5 x 11 дюймов		•	(5)	•	•	
Специальные размеры ⁽³⁾					•	•	

(1) Подача длинным краем.

(2) Подача коротким краем.

(3) Специальные размеры — пределы допустимых размеров приведены на следующей странице.

(4) Конверты, прозрачные пленки, наклейки и листы специального размера не могут печататься в режиме двусторонней печати.

(5) Только лоток 4

(6) Невозможно при использовании лотка для специальной бумаги, установленного на место лотка 2 или 3.

Специальные размеры бумаги

Допустимые размеры	Лоток для специальной бумаги	Обходной лоток повышенной емкости
Ширина	181 - 298,5 мм (7,13 - 11,75 дюйма)	76,2 - 297 мм (3 - 11,69 дюйма)
Длина	до 431,8 мм (до 17 дюймов)	98,4 - 431,8 мм (3,875 - 17 дюймов)
Лоток 1	148 мм (5,83 дюйма) минимум	
Лотки 2 и 3	182 мм (7,16 дюйма) минимум	

Недопустимые материалы

Следующие материалы недопустимы для использования с принтером. Их использование может привести к частому замятию и другим неполадкам при подаче.


- Слишком толстая или тонкая бумага
- Сильно текстурированная бумага
- Бумага, на которой уже производилась печать (печать на предварительно отпечатанных бланках допустима)
- Смятая, разорванная или согнутая бумага
- Влажная или сырая бумага
- Скрученная бумага
- Бумага с электростатическим зарядом
- Склеенная бумага
- Бумага со специальным покрытием
- Бумага, не выдерживающая нагрев до температуры 150° C (302 градуса по Фаренгейту)
- Термобумага
- Копировальная бумага
- Универсальные прозрачные пленки
- Бумага с канцелярскими скрепками, клейкой лентой, скобами и т. п.
- Защитные листы наклеек

Загрузка материалов

Загрузка материала в Лотки 1, 2 и 3 или в лоток для специальной бумаги

В лотки 1, 2 и 3, а также в лоток для специальной бумаги можно загружать листы различных размеров. (Лоток 3 является частью дополнительного лотка на 2500 листов. Дополнительный лоток для специальной бумаги устанавливается вместо лотка 1, 2 или 3.) Для определения размеров бумаги, допустимых для загрузки в каждый лоток, см. стр. 12.


1. Выдвиньте лоток до упора. (Показан Лоток 1.)

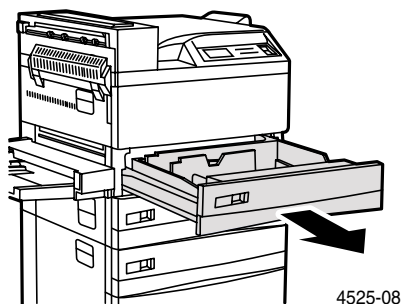

Примечание


При необходимости удаления лотка (например для замены его лотком для специальной бумаги) разместите его на ровной твердой поверхности. При размещении лотка на ковровом покрытии пружины и провода на его нижней стенке могут зацепиться и быть повреждены, что приведет к сбою в определении размеров.

2. Подготовьте стопку бумаги, убедившись, что края листов выровнены.

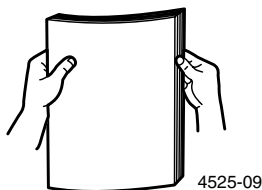


3. Если во все лотки загружается бумага одного и того же размера, перейдите к шагу 5.

Если загружается бумага различных размеров, слегка приподнимите металлическую направляющую и выдвиньте ее наружу до упора.

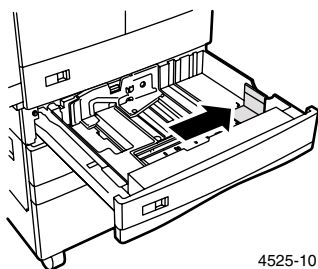

4525-10

4. Нажмите серый рычаг и сдвиньте задний ограничитель по направлению к задней панели принтера до упора.

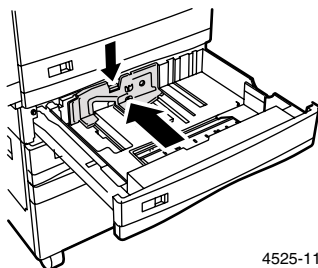


4525-11

5. Загрузите бумагу в левую часть лотка между направляющими, соблюдая правильную ориентацию (указанную в шагах 5a и 5b).

Примечание

Не загружайте бумагу выше указанной метки.

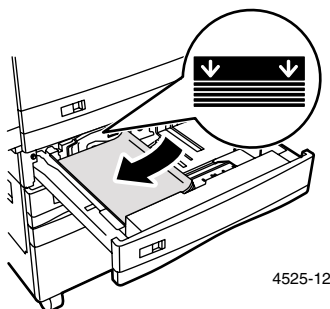


4525-12

- а. Подача длинным краем (длинным краем по левой направляющей в принтер) используется для листов формата Letter, Statement (канцелярская) (лоток 1), Executive, A4, A5 (лоток 1) и B5-JIS.

Вид лотка сверху:

1. Двусторонняя печать, 2. Односторонняя печать

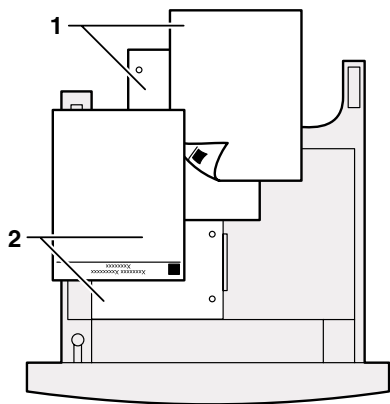


4525-13

- b. Подача коротким краем (коротким краем по левой направляющей в принтер) используется для листов формата Legal, Folio, Ledger, A3 и B4-JIS.


Вид лотка сверху:

1. Двусторонняя печать, 2. Односторонняя печать

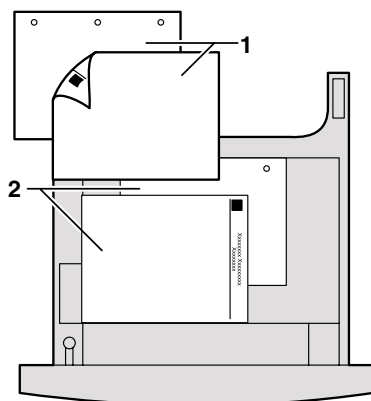


4525-14

6. Если на шаге 4 был сдвинут задний ограничитель, нажмите серый рычаг и сдвиньте задний ограничитель вперед до его упора в стопку бумаги.

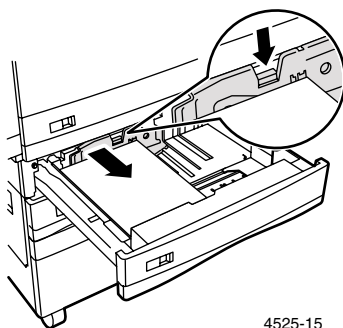

4525-15

7. Выровняйте края листов стопки по левому краю лотка.

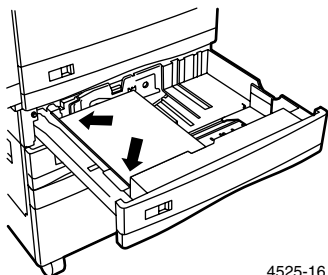


4525-16

Примечание

Не загружайте бумагу в правую часть лотка. Бумага в принтер может подаваться только из левой части лотка.

8. Если на шаге 3 сдвигалась направляющая для бумаги, слегка приподнимите ее, сдвиньте до прикосновения к бумаге, а затем опустите для ее надежной фиксации.

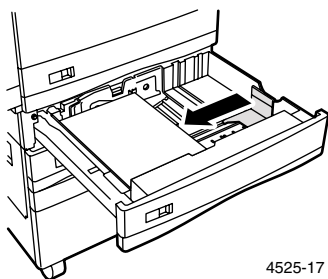


4525-17

Примечание

Убедитесь, что направляющая для бумаги надежно зафиксирована в углублении на дне лотка, а задняя и боковая направляющие установлены правильно в соответствии с размером используемой бумаги.

9. Если размер бумаги был изменен, установите в гнездо в передней части лотка соответствующую этикетку.

10. Задвиньте до упора лоток в принтер до его фиксации.

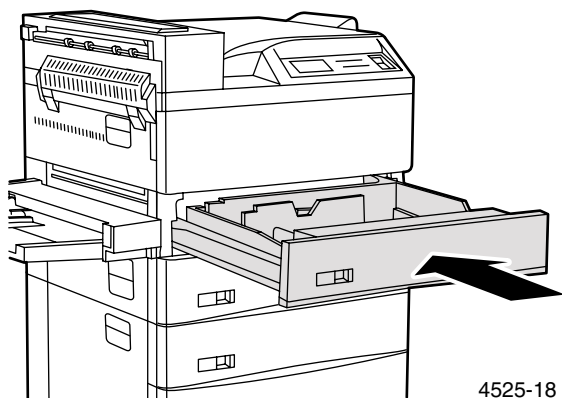

11. Если тип бумаги в лотке был изменен, укажите тип и размер бумаги на панели управления.
- a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Меню лотков**.
 - b. Нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к пунктам **Тип лотка 1**, **Тип лотка 2** или **Тип лотка 3**.
 - c. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для выбора нужного типа бумаги (обычная, надпечатанная, бланк и т. п.).
 - d. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
 - e. Нажмите клавишу **Вкл** (с надписью **0**) для выхода из меню.
12. При использовании лотка для специальной бумаги:
- a. Укажите тип бумаги в лотке для специальной бумаги. В **Меню лотков** для типа материала выберите пункт **Тип лотка для специальной бумаги** и установите для пункта меню **Специальный размер** стандартный размер, который будет использоваться при PCL- или PostScript-обработке для форматирования выходного изображения на листе. (В большинстве случаев это будет следующий стандартный размер бумаги, больший, чем используемый специальный размер.)

- b. В используемом приложении установите формат листа (включая задание полей), чтобы убедиться, что изображение правильно размещено на листе стандартного размера (указанного в меню лотков).


Примечание

PCL- и PostScript-обработка изображений производится только для указанных размеров листа.


Загрузка бумаги в лотки 4 и 5.

В лотки 4 и 5 можно загружать бумагу формата Letter, Executive, A4 и B5-JIS. (Лотки 4 и 5 являются компонентами дополнительного лотка на 2500 листов.)

1. Выдвиньте лоток до упора. (Показан Лоток 4.)

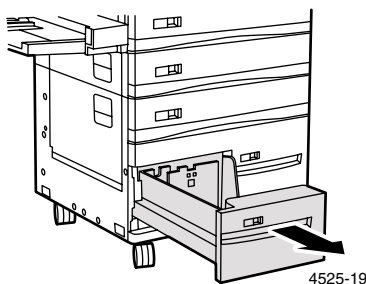

2. Подготовьте стопку бумаги, убедившись, что края листов выровнены.

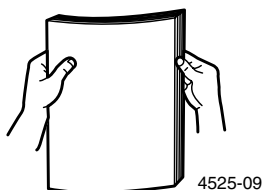


3. Нажмите серый рычаг и сдвиньте назад ограничитель.


4. Загрузите бумагу в левую часть лотка, соблюдая правильную ориентацию (указанную в шагах 4а и 4б).

Примечание


Не загружайте бумагу выше указанной метки (на заднем ограничителе).

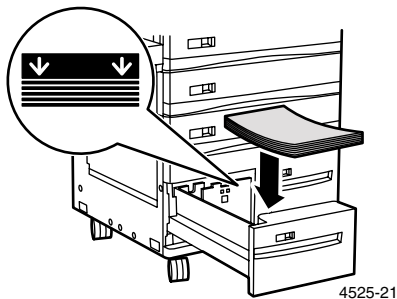


- а. Вид лотка 4 сверху:
1. Двусторонняя печать, 2. Односторонняя печать

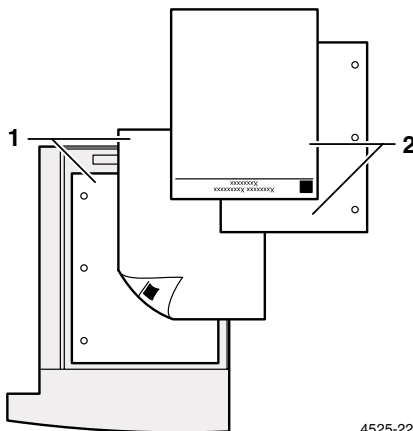

- b. Вид лотка 5 сверху:
1. Двусторонняя печать, 2. Односторонняя печать

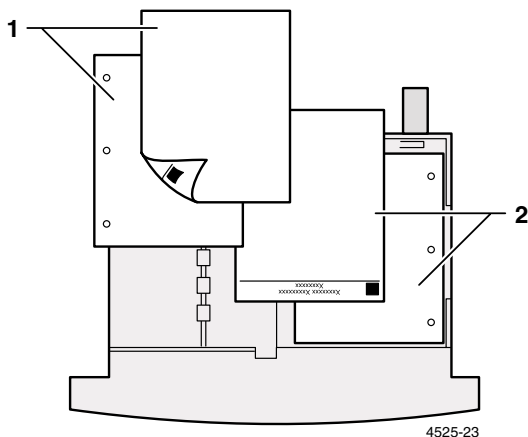

5. Нажмите серый рычаг и сдвиньте вперед ограничитель до касания бумаги. При отпускании рычага он фиксируется в новом положении.
6. Задвиньте лоток.

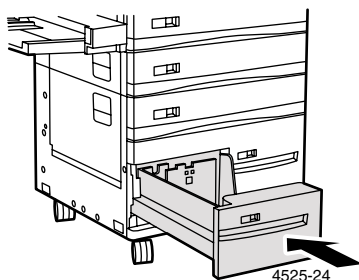


7. Если тип бумаги в лотке был изменен, укажите тип и размер бумаги на панели управления.
 - a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Меню лотков**.
 - b. Нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к пунктам **Тип лотка 4** или **Тип лотка 5**.

- с. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для выбора нужного типа бумаги (обычная, надпечатанная, бланк и т. п.).
- d. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
- е. Нажмите клавишу **Вкл** (с надписью **0**) для выхода из меню.


Загрузка бумаги в обходной лоток повышенной емкости

В обходной лоток повышенной емкости можно загружать листы различных размеров (см. стр. 12).


1. При необходимости выдвиньте дополнительный лоток в соответствии с длиной листов.

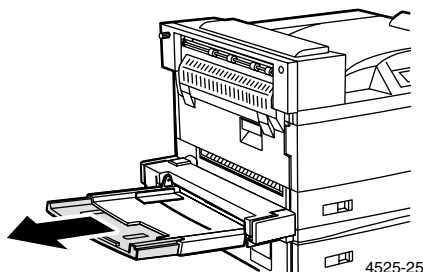

2. Зеленую направляющую бумаги сдвиньте влево до упора.

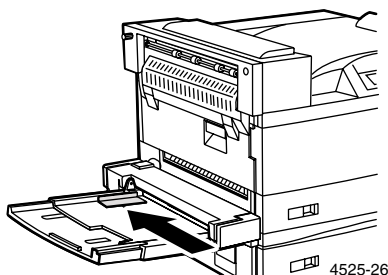


3. Загрузите бумагу вдоль правой стенки обходного лотка повышенной емкости, соблюдая правильную ориентацию (указанную в шагах 3а и 3б, 3в и 3г).

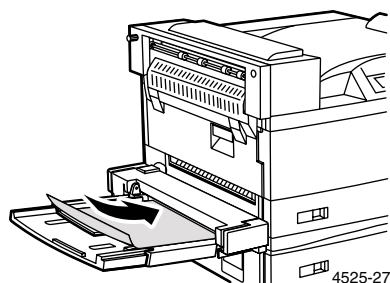

- а. Подача длинным краем (длинным краем по направлению к принтеру) используется для листов формата Letter, Statement (канцелярская), Executive, A4, A5 и B5-JIS.

Вид обходного лотка повышенной емкости сверху: — подача длинным краем:


1. Двусторонняя печать, 2. Односторонняя печать

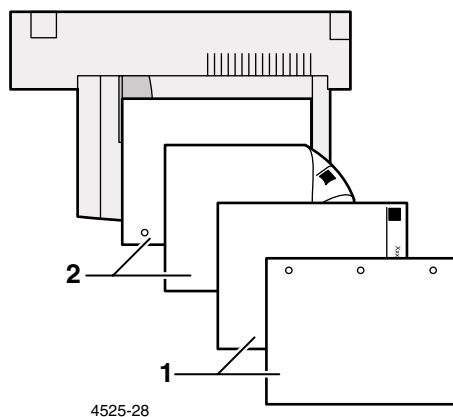


- b. Подача коротким краем (коротким краем по направлению к принтеру) используется для листов формата Letter, Statement (канцелярская), Executive, A4, A5 и B5-JIS.

Вид обходного лотка повышенной емкости сверху: — подача коротким краем:

1. Двусторонняя печать, 2. Односторонняя печать

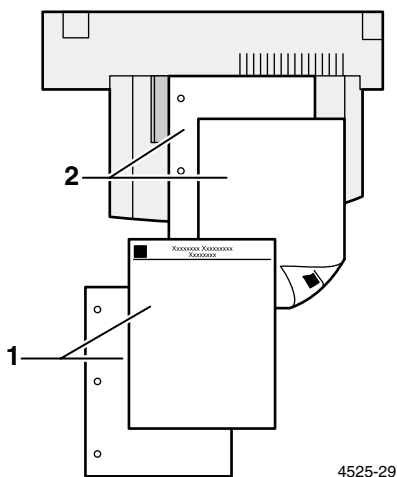

- c. Вид сверху обходного лотка повышенной емкости — Конверты: Com-10, DL, Monarch или C5

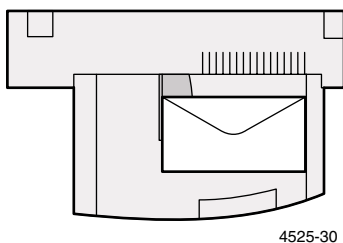


Примечание


Для некоторых приложений PostScript требуется, чтобы конверты загружались так, чтобы угол для обратного адреса находился в правой передней части стопки при загрузке в принтер. Проверьте правильность используемой ориентации в приложении.

d. Вид сверху обходного лотка повышенной емкости — Пленки:


Полоска должна находиться впереди. Шероховатая сторона — вверх, гладкая — вниз.

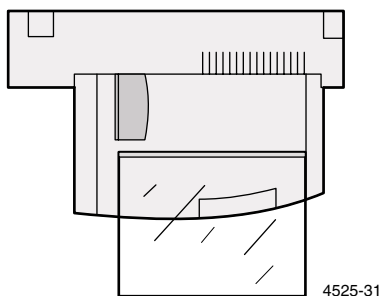

4. Аккуратно сдвиньте направляющую вправо до ее касания стопки (для обеспечения контакта с датчиком бумаги).

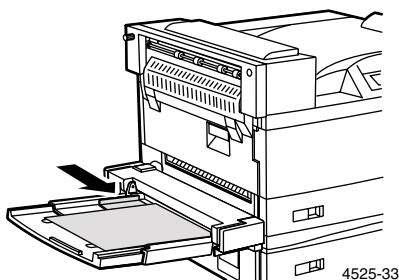


5. Задвиньте бумагу в принтер до упора.

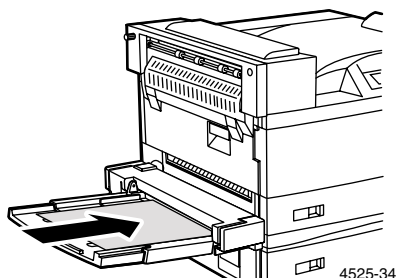

6. Если тип или размер бумаги в обходном лотке повышенной емкости был изменен, выберите тип и размер бумаги на панели управления.
- a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Меню лотков**.
 - b. Если тип материала был изменен, нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к режиму **Тип бумаги для MBF** (обходной лоток повышенной емкости).
 - c. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для выбора нужного типа бумаги (обычная, надпечатанная, бланк и т. п.).
 - d. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
 - e. Если размер материала был изменен, нажмите клавиши **Пункт** для перехода к режиму **Размер бумаги для MBF**.
 - f. Нажмите клавиши **Значение** для выбора нужного размера бумаги (letter, A4, и т. п.).
 - g. Нажмите клавишу **Ввод**.
 - h. Нажмите клавишу **Вкл** (с надписью **0**) для выхода из меню.


Примечание

По окончании печати из обходного лотка повышенной емкости удалите из него все оставшиеся листы и при необходимости задвиньте дополнительный лоток. Если обходной лоток повышенной емкости указан в списке лотков, для последующей печати будут использоваться оставшиеся в нем листы бумаги.

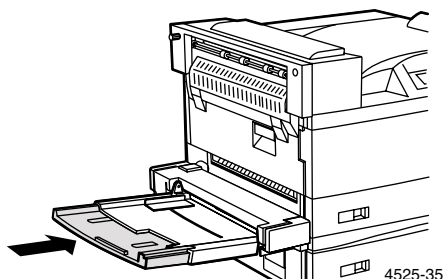


Загрузка лотка для конвертов

1. Подготовьте стопку конвертов, убедившись, что все клапаны закрыты и конверты не слиплись.

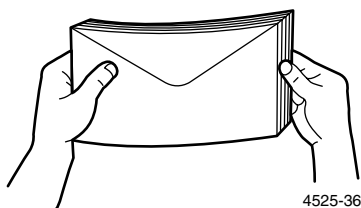

2. Поднимите фиксатор конвертов и загрузите конверты клапанами вверх длинным краем к принтеру.

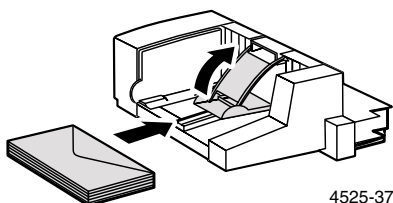

3. Сдвиньте боковую направляющую до легкого касания края стопки.

Примечание

Во избежание замятия не загружайте конверты выше указанной метки. Кроме того, не пытайтесь добавлять конверты во время печати из лотка для конвертов.

4. Если тип или размер конвертов в лотке был изменен, укажите тип и размер конвертов на панели управления.
 - a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Меню лотков**.
 - b. Если тип конвертов был изменен, нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к режиму **Тип конвертов**.
 - c. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для выбора нужного типа конвертов (обычные или надпечатанные).
 - d. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
 - e. Если размер конвертов был изменен, нажмите клавиши **Пункт** для перехода к режиму **Размер конвертов**.
 - f. Нажмите клавиши **Значение** для выбора нужного размера конвертов (Com10, DL, C5 или Monarch).
 - g. Нажмите клавишу **Ввод**.
 - h. Нажмите клавишу **Вкл** (с надписью **0**) для выхода из меню.

Вывод

Принтер укомплектован выходным лотком с выводом листов изображением вниз, вмещающим до 500 листов плотностью 80 г/м² (20 фунтов). (Если установлен дополнительный сшиватель, в выходной лоток с выводом листов изображением вниз может поместиться только до 300 листов.)

Также имеется два дополнительных направления вывода:

- выходной лоток с выводом листов изображением вверх, вмещающий до 200 листов плотностью 80 г/м² (20 фунтов).
- сшиватель (с дополнительным дыроколом), вмещающий до 3000 несшитых листов плотностью 80 г/м² (20 фунтов) размера Letter или A4.

В выходном лотке с выводом листов изображением вниз и лотке сшивателя задания на печать могут быть уложены со смещением, если этот режим выбран в системном меню принтера. Дополнительные сведения содержатся в руководстве *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей) на компакт-диске принтера.

При печати заданий с помощью драйвера печати можно выбирать нужные направления вывода. Если на принтере установлен сшиватель, также можно включить режим сшивания и/или перфорирования (если сшиватель оснащен дыроколом). В сшиватель нельзя направлять конверты, пленки и наклейки.

Примечание

Сшиватель не может работать с бумагой плотнее 105 г/м² (28 фунтов). При подаче в сшиватель специальной бумаги она не может быть скреплена, перфорирована или уложена со смещением.

Использование сшивателя

Дополнительный сшиватель может скреплять до 50 листов в одном наборе. Когда все листы набора распечатаны, они остаются в накопительном лотке. По окончании скрепления листов они подаются в выходной лоток сшивателя лицевой стороной вниз.

Сшиватель не может складывать и скреплять листы разных размеров **в пределах одного задания**. Если задание состоит из одного листа или его объем превышает 50 листов, сшивание не производится. Если картридж со скобами пуст, принтер продолжает печать (без скрепления наборов листов) и на панели управления отображается сообщение **Установите картридж со скобами**. При заполнении выходного лотка сшивателя принтер направляет задания в выходной лоток с выводом листов изображением вниз, и сшивание не производится.

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.

Примечание

Если вкладка **Status (Состояние)** отображается черным цветом, значит выполняется режим автоматической настройки. Если вкладка **Status (Состояние)** отображается серым цветом, необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)**) для включения сшивателя.

4. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
5. В раскрывающемся списке **Destination (Направление)** выберите пункт **Finisher (Сшиватель)**.
6. Выберите вкладку **Document Options (Параметры документа)**.
7. Выберите **Staple Option (Параметр сшивки)**:
 - **No Staple (Без сшивки)**
 - **Position 1 (Положение 1)**
 - **Position 2 (Положение 2)**
 - **Dual (Двойная)**

Для выбора варианта сшивки в зависимости от нужной ориентации обратитесь к таблице на стр. 34.

8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. При открытии диалогового окна **Печать** нажмите кнопку **Свойства**.
4. Нажмите кнопку **Advanced (Дополнительно)**.
5. В **Printer Features (Функции принтера)** в группе **Output Bin (Выходной лоток)** выберите вариант **Finisher (Сшиватель)**.
6. В раскрывающемся списке **Staple Option (Параметры сшивки)** выберите нужный пункт:
 - **None (Без сшивки)**
 - **Front (Спереди)**
 - **Rear (Сзади)**
 - **Dual (Двойная)**
7. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
8. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.

Примечание

Если вкладка **Status (Состояние)** отображается черным цветом, значит выполняется режим автоматической настройки. Если вкладка **Status (Состояние)** отображается серым цветом, необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)**) для включения сшивателя.

4. Перейдите на вкладку **Page Setup (Макет страницы)**.
5. Перейдите на вкладку **Advanced (Дополнительно)**.

6. В группе **Printer Features (Функции принтера)** выберите **Staple (Сшивка)**.
7. В нижней части диалогового окна выберите параметры сшивки:
 - **No Staple (Без сшивки)**
 - **Position 1 (Положение 1)**
 - **Position 2 (Положение 2)**
 - **Dual (Двойная)**

Для выбора варианта сшивки в зависимости от нужной ориентации обратитесь к таблице на стр. 34.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

На принтере:










Если драйвер принтера не имеет режима сшивки, его можно выбрать на панели управления принтера. Однако при этом будут сшиваться все задания на печать.

Примечание

Настройки драйвера всегда переопределяют настройки панели управления.

1. На панели управления принтера Xerox DocuPrint N4525 выберите сшивку:
 - a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Системному меню**.
 - b. Нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к режиму **Печать со сшивкой**.
 - c. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для выбора нужного места сшивки — **Position 1 (Положение 1)**, **Position 2 (Положение 2)** или **Dual (Двойная)**.
 - d. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
 - e. Выйдите из меню, нажав клавишу **Вкл** (с надписью **0**).









Позиции сшивки для бумаги формата A4, B5-JIS и Executive

			
0 			
1 			
2 			
3 			

4525-116

- 0. No Staple (Без сшивки)
- 1. Position 1 (Положение 1)
- 2. Position 2 (Положение 2)
- 3. Dual (Двойная)



Позиции сшивки для бумаги формата A3 и Ledger

			
0 			
1 			
2 			
3 			

4525-117

0. No Staple (Без сшивки)
1. Position 1 (Положение 1)
2. Position 2 (Положение 2)
3. Dual (Двойная)

Позиции сшивки для бумаги формата Legal, B4-JIS и Folio


		
0 		
1 		
2 		
3 		

4525-118

- 0. No Staple (Без сшивки)
- 1. Position 1 (Положение 1)
- 2. Position 2 (Положение 2)
- 3. Dual (Двойная)


Добавление скоб для сшивания

1. Откройте дверцу на передней панели шивателя.
(Схемы замены скоб для сшивания и устранения замятий также отображены на панели за дверцей.)
2. Правой рукой нажмите на рычаг для освобождения картриджа. Лево́й рукой приподнимите картридж из направляющей.

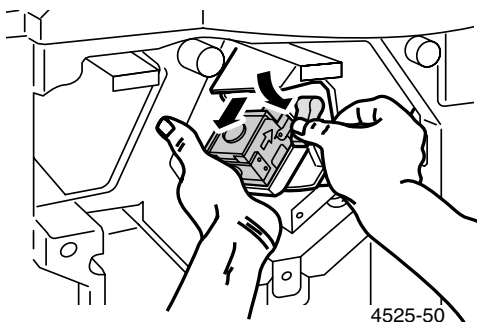


Внимание!


Чтобы скобы не выпали, необходимо рукой поддерживать картридж снизу.

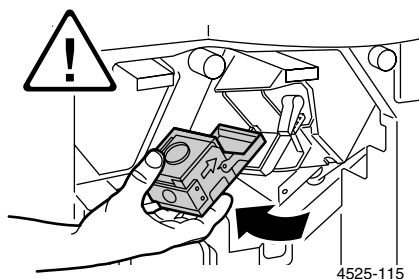

3. Удалите пустой контейнер из картриджа со скобами для сшивания, нажав на пластмассовую защелку в верхней задней части картриджа.

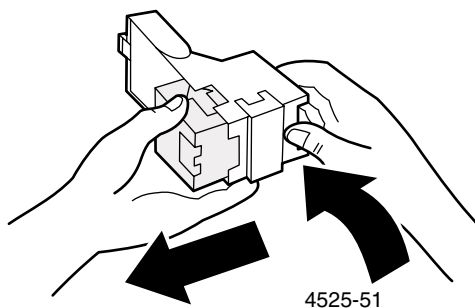


4. Вставьте в картридж новый набор скоб (a) и удалите вставку для высвобождения скоб (b).

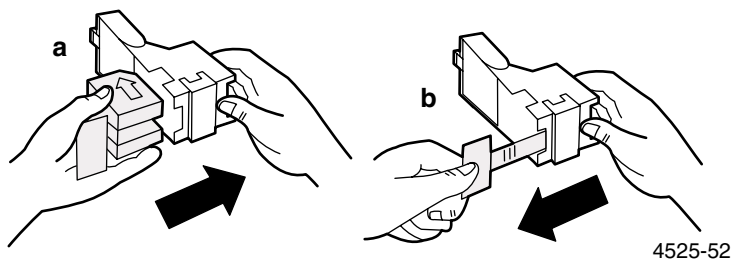

5. Установите картридж в направляющую и аккуратно задвиньте его в швейный до приподнятия рычага.

Внимание!


Чтобы избежать повреждений, не давите слишком сильно, поскольку головка шивателя может быть вдавлена в шиватель.

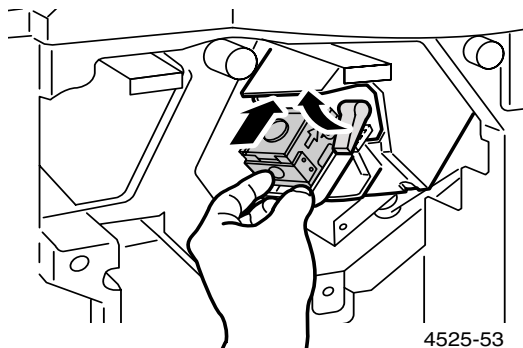

6. Закройте дверцу. Теперь можно продолжить сшивку.

Очистка замятий при сшивке

1. Выполните шаги 1 и 2 на стр. 37, чтобы извлечь картридж со скобами из шивателя.
2. Поднимите откидной металлический держатель картриджа со скобами для сшивания и удалите погнутые скобы.

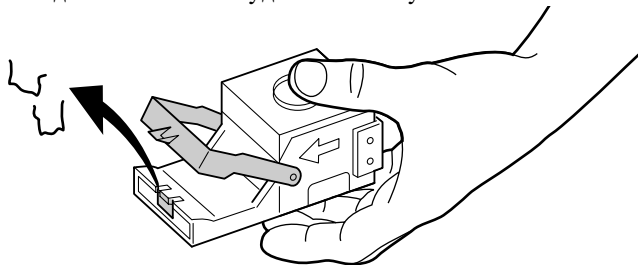**Внимание!**

Чтобы скобы не выпали, необходимо рукой поддерживать картридж снизу.

3. Выполните шаги 5 и 6 на стр. 38, чтобы заменить картридж со скобами в шивателе.

Использование дырокола

Дополнительный шиватель может включать дырокол для 3 или 4 отверстий. Каждый лист бумаги прокалывается отдельно. Имеется возможность выбрать шивку, прокалывание отверстий или и то, и другое.

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. Убедитесь, что поля достаточно велики и отверстия не будут попадать на текст или рисунки.
2. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
3. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
4. Откройте диалоговое окно **Свойства**.

Примечание

Если вкладка **Status (Состояние)** отображается черным цветом, значит выполняется режим автоматической настройки. Если вкладка **Status (Состояние)** отображается серым цветом, необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)**) для включения шивателя.

5. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
6. Перейдите на вкладку **Document Options (Параметры документа)**.
7. Выберите **Hole Punch (Дырокол)**.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Нажмите кнопку **Advanced (Дополнительно)**.

5. В группе **Printer Features (Функции принтера)** выберите **Finisher (Сшиватель)** в качестве устройства вывода и выберите **Hole Punch (Дырокол)**.
6. В нижней части диалогового окна установите флажок **Enabled (Включить)**.
7. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
8. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.

Примечание

Если вкладка **Status (Состояние)** отображается черным цветом, значит выполняется режим автоматической настройки. Если вкладка **Status (Состояние)** отображается серым цветом, необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)**) для включения сшивателя.

4. Перейдите на вкладку **Advanced (Дополнительно)**.
5. В группе **Printer Features (Функции принтера)** выберите **Hole Punching (Дырокол)**.
6. В нижней части диалогового окна установите флажок **Enabled (Включить)**.
7. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
8. Отправьте задание на принтер.


В принтере:

Если драйвер принтера не имеет параметр дырокол, его можно выбрать на панели управления принтера. Однако после этого дырокол будет использоваться для всех заданий, отправляемых принтеру, кроме заданий, отправляемых с помощью драйвера принтера со специальной командой, запрещающей прокалывание отверстий для данного задания. (Настройки драйвера всегда переопределяют настройки панели управления.)

1. На панели управления принтера Xerox DocuPrint N4525 выберите прокалывание отверстий:
 - a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Системному меню**.
 - b. Нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к пункту **Hole Punch (Дырокол)**.
 - c. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для **включения** или **выключения**.
 - d. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
 - e. Выйдите из меню, нажав клавишу **Вкл** (с надписью **0**).

Размеры для прокалывания 3 отверстий


Следующие размеры предназначены для прокалывания 3 отверстий в бумаге Letter/A4 (подача длинным краем) и Ledger/A3 (подача коротким краем).

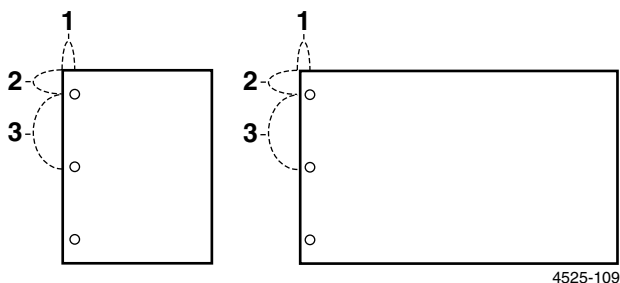

1. 9,525 мм (0,375 дюйма)
2. 31,75 мм (1,25 дюйма)
3. 107,95 мм (4,25 дюйма)

Размеры для прокалывания 4 отверстий

Следующие размеры предназначены для прокалывания 4 отверстий в бумаге Letter/A4 (подача длинным краем) и Ledger/A3 (подача коротким краем).

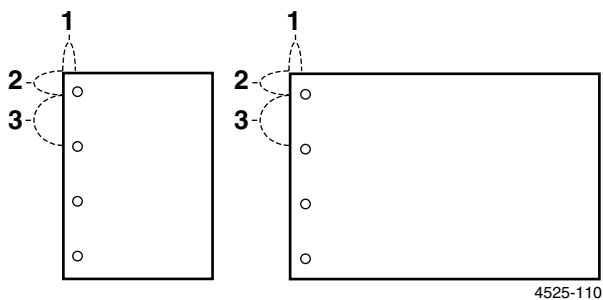


1. 10,0 мм (0,394 дюйма)
2. 28,5 мм (1,163 дюйма)
3. 80,0 мм (3,15 дюйма)

Примечание

Расположение отверстий фиксировано и не может быть скорректировано.

Очистка лотка дырокола

1. Откройте дверцу на передней стенке шивателя.
2. Извлеките лоток дырокола и очистите его.

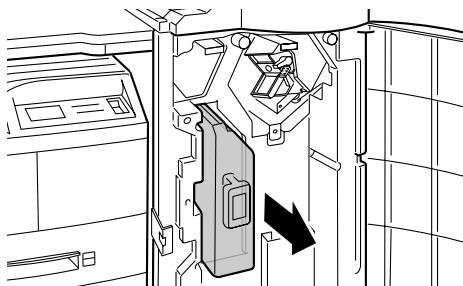

4525-108

3. Поместите лоток дырокола обратно в шиватель.
4. Закройте дверцу.

Задания на печать

При выполнении заданий печати можно использовать драйвер печати, выбрав следующие функции.

- Источник бумаги
- Размер бумаги и материалы для печати; см. стр. 46 для специальной бумаги, см. стр. 48 для конвертов, см. стр. 51 для наклеек и см. стр. 53 для пленок
- Ориентация
- Число копий
- Лоток вывода
- Подборка

Примечание

Имеется возможность задать последовательность лотков, в которой принтер выполняет поиск запрошенной бумаги в лотках и в обходном лотке повышенной емкости; см. руководство *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей) на компакт-диске принтера.

Драйвер печати также может выполнять следующие функции:

- Печать в черновом режиме, снижающем потребление тонера на две трети (предназначен для пробной печати документов с высокой насыщенностью)
- Печать с одной или двух сторон (если имеется дополнительный модуль двусторонней печати); см. стр. 55
- Сшивка (если имеется дополнительный сшиватель); см. стр. 31
- Прокалывание отверстий (если имеется дополнительный сшиватель с дыроколом); см. стр. 40
- Защищенная печать и пробная печать (если принтер имеет дополнительный жесткий диск); см. стр. 59
- Печать титульных листов на бумаге, отличной от остального документа; см. стр. 46

- Печать без полей, когда текст и рисунки печатаются до физической границы страницы (из-за механических и физических ограничений возможна потеря данных у границы).
- Печать блоком («N-ур»), где N – это число страниц, печатаемых на одном физическом листе бумаги (удобно для просмотра компоновки документа).
- Фоновое изображение и накладка, когда на первой или каждой странице документа печатается фоновый текст.

Печать на специальной бумаге

Возможна печать на фирменных и надпечатанных бланках, бумаге с перфорацией, цветной и картотечной бумаге. Требования к размеру бумаги см. на стр. 12, а к плотности бумаги – на стр. 11.

В принтере:

1. Вставьте специальную бумагу в лоток или в обходной лоток повышенной емкости. Для фирменных бланков, надпечатанной бумаги и бумаги с перфорацией следует проверить правильность ориентации специальной бумаги, в зависимости от того, на одной или двух сторонах будет выполняться печать.
 - Для лотков 1, 2, 3 или лотка для специальной бумаги см. стр. 16
 - Для лотка 4 или 5 см. стр. 21
 - Для обходного лотка повышенной емкости см. стр. 24
2. Если тип бумаги в лотке или в обходном лотке повышенной емкости был изменен, выберите тип и размер бумаги на панели управления.
 - Для лотков 1, 2, 3 или лотка для специальной бумаги см. стр. 19
 - Для лотка 4 или 5 см. стр. 22
 - Для обходного лотка повышенной емкости см. стр. 27

(Лотки 1, 2, 3, 4 и 5 имеют датчики размера бумаги, поэтому нет необходимости указывать размер бумаги.)

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
5. Нажмите кнопку **Select Paper (Выбор бумаги)**.
6. В диалоговом окне **Select Paper (Выбор бумаги)** перейдите на вкладку **Document Body (Основные листы документа)**.
7. Из раскрывающегося списка в поле **Type (Тип)** выберите тип бумаги.
8. Если для титульного листа требуется использовать другую бумагу:
 - a. Перейдите на вкладку **First Page (Первая страница)** (в диалоговом окне **Select Paper (Выбор бумаги)**).
 - b. Из раскрывающегося списка в поле **Type (Тип)** выберите тип бумаги.
9. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения выбора бумаги.
10. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
11. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Paper/Quality (Бумага/Качество)**.
5. Из раскрывающегося списка в поле **Media (Материалы)** выберите тип специальной бумаги.
6. Если для титульного листа требуется использовать другой тип бумаги, нажмите кнопку **Advanced (Дополнительно)**.
7. В группе **Document Options (Параметры документа)** выберите из раскрывающегося списка значение **Enabled (Включить)** для параметра **First Page Different (Титульная страница отдельно)**.
8. Откройте параметр **First Page Different (Титульная страница отдельно)**, щелкнув знак **+**.

9. Из раскрывающегося списка **First Page Media Type (Тип материала для титульной страницы)** выберите нужный тип.
10. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
11. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Advanced (Дополнительно)**.
5. В окне **Paper/Output (Бумага/Вывод)** выберите **Media (Материалы)**.
6. В нижней части диалогового окна выберите тип материала.
7. Если для титульного листа требуется использовать другую бумагу:
 - a. Выберите **First Page Different (Титульная страница отдельно)**.
 - b. В нижней части диалогового окна выберите **Enabled (Включить)**.
 - c. Щелкните значок **+** рядом с параметром **First Page Different (Титульная страница отдельно)**.
 - d. Выберите **First Page Media (Тип материала для титульной страницы)**.
 - e. Выберите тип материала в нижней части диалогового окна.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

Печать конвертов

В принтере:

1. Вставьте конверты в одно из следующих устройств подачи.
 - Обходной лоток повышенной емкости — см. стр. 25
 - Дополнительное устройство подачи конвертов — см. стр. 28
2. Ориентация конвертов должна быть следующей:
 - Поверхность для печати ориентирована **вниз**.
 - Верх конверта входит в принтер **первым**.

3. Если тип или размер конвертов в устройстве подачи конвертов или обходном лотке повышенной емкости был изменен, выберите размер и тип конверта на панели управления. См. стр. 29 для устройства подачи конвертов и см. стр. 27 для обходного лотка повышенной емкости.

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. Создайте конверт правильного размера.
 - Многие приложения содержат средства создания конвертов. Например, в Microsoft Word имеется команда **Конверты и наклейки** в меню **Сервис**.
 - Если эти средства отсутствуют, создайте документ, выбрав следующие значения параметров:
 - размер бумаги: размер конверта;
 - ориентация: альбомная
2. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
3. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
4. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
5. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
6. Из раскрывающегося списка в поле **Orientation (Ориентация)** выберите **Landscape (Альбомная)**.
7. Нажмите кнопку **Select Paper (Выбор бумаги)**.
8. В диалоговом окне **Select Paper (Выбор бумаги)** перейдите на вкладку **Document Body (Основные листы документа)**.
9. Из раскрывающегося списка в поле **Size (Размер)** выберите размер конверта.
10. Чтобы использовать определенный источник, например обходной лоток повышенной емкости или устройство подачи конвертов, выберите его из раскрывающегося списка в поле **Paper Tray (Лоток для бумаги)**.
11. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения выбора бумаги.
12. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
13. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Layout (Компоновка)**.
5. В поле **Orientation (Ориентация)** выберите **Landscape (Альбомная)**.
6. Нажмите кнопку **Advanced (Дополнительно)**.
7. Из раскрывающегося списка в поле **Paper Size (Размер бумаги)** выберите размер конверта.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. Создайте конверт правильного размера.
2. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
3. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
4. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
5. Перейдите на вкладку **Page Setup (Макет страницы)**.
6. Из раскрывающегося списка **Paper Size (Размер бумаги)** выберите размер конверта.
7. Чтобы использовать определенный источник, например обходной лоток повышенной емкости или устройство подачи конвертов, выберите его из раскрывающегося списка **Paper Source (Источник бумаги)**.
8. В поле **Orientation (Ориентация)** выберите **Landscape (Альбомная)**.
9. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
10. Отправьте задание на принтер.

Инструкции для печати конвертов

- Используйте только поддерживаемые размеры конвертов.
- Никогда не используйте конверты с окнами или с металлическими зажимами; они могут повредить принтер.
- Поверхности с клеем не должны быть открытыми.
- Храните неиспользованные конверты в упаковке, чтобы предотвратить их увлажнение или пересыхание; это может повлиять на качество печати или привести к замятию конвертов.
- Выполняйте печать только с одной стороны.
- Не загружайте конверты сверх указанной отметки в обходном лотке повышенной емкости или устройстве подачи конвертов.
- Конверты не могут выводиться в шиватель.

Печать наклеек

Наклейки могут печататься из лотков или из обходного лотка повышенной емкости.

В принтере:

1. Вставьте листы наклеек в лотки или в обходной лоток повышенной емкости следующим образом.
 - Сторона для печати должна быть **сверху** в лотках и **снизу** в обходном лотке повышенной емкости.
 - Длинный край листа должен входить в принтер **первым**.
 - Не загружайте наклейки выше отметки, указанной на задней стенке лотка или на боковой стенке обходного лотка повышенной емкости.
2. Если тип материала в лотке или обходном лотке повышенной емкости был изменен, выберите тип и размер материала на панели управления.
 - Для лотков 2, 3 или лотка для специальной бумаги см. стр. 19
 - Для лотка 4 см. стр. 22
 - Для обходного лотка повышенной емкости см. стр. 27

(Лотки 2, 3, или 4 имеют датчики размера бумаги, поэтому нет необходимости указывать размер бумаги.)

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. Создайте документ с правильно расположенным текстом. Сведения о параметрах полей содержатся в инструкциях к наклейкам.
2. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
3. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
4. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
5. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
6. Нажмите кнопку **Select Paper (Выбор бумаги)**.
7. В диалоговом окне **Select Paper (Выбор бумаги)** перейдите на вкладку **Document Body (Основные листы документа)**.
8. Из раскрывающегося списка в поле **Type (Тип)** выберите **Labels (Наклейки)**.
9. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения выбора материала.
10. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
11. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Щелкните **Printing Preferences (Параметры печати)**.
5. Перейдите на вкладку **Paper/Quality (Бумага/Качество)**.
6. Из раскрывающегося списка **Media (Материалы)** выберите **Labels (Наклейки)**.
7. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
8. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. Создайте документ с правильно расположенным текстом. Сведения о параметрах полей содержатся в инструкциях к наклейкам.
2. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
3. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
4. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
5. Перейдите на вкладку **Advanced (Дополнительно)**.
6. В окне **Paper/Output (Бумага/Вывод)** выберите **Media (Материалы)**.
7. В нижней части диалогового окна выберите **Labels (Наклейки)**.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

Инструкции для печати наклеек

- Используйте наклейки Xerox; см. на стр. 8.
- Если на листе отсутствуют некоторые наклейки, не используйте этот лист; он может повредить компоненты принтера.
- Наклейки не могут выводиться в шиватель.

Печать пленок

Пленки могут печататься из лотков или обходного лотка повышенной емкости.

В принтере:

1. Вставьте пленки в лоток или в обходной лоток повышенной емкости (см. стр. 26).
 - Шероховатой стороной **вверх**.
 - Гладкой стороной **вниз**.
 - Полоса входит в принтер первой.
 - Не загружайте пленки выше отметки, указанной на задней стенке лотка или на боковой стенке обходного лотка повышенной емкости.

2. Если тип материала в лотке или в обходном лотке повышенной емкости был изменен, выберите тип и размер материала на панели управления.
 - Для лотков 1, 2, 3 или лотка для специальной бумаги см. стр. 19
 - Для обходного лотка повышенной емкости см. стр. 27
 (Лотки 1, 2, 3, 4 и 5 имеют датчики размера бумаги, поэтому нет необходимости указывать размер бумаги.)

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
5. Нажмите кнопку **Select Paper (Выбор бумаги)**.
6. В диалоговом окне **Select Paper (Выбор бумаги)** перейдите на вкладку **Document Body (Основные листы документа)**.
7. Из раскрывающегося списка в поле **Type (Тип)** выберите **Transparency (Пленки)**.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения выбора материала.
9. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
10. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Щелкните **Printing Preferences (Параметры печати)**.
5. Перейдите на вкладку **Paper/Quality (Бумага/Качество)**.
6. Из раскрывающегося списка **Media (Материалы)** выберите **Transparencies (Пленки)**.
7. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
8. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Advanced (Дополнительно)**.
5. В окне **Paper/Output (Бумага/Вывод)** выберите **Media (Материалы)**.
6. В нижней части диалогового окна выберите **Transparency (Пленки)**.
7. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
8. Отправьте задание на принтер.

Инструкции для печати пленок

- Используйте пленки Xerox; сведения см. на стр. 8.
- Не рекомендуется использовать пленки со швелем.

Двусторонняя (дуплексная) печать

Если установлен модуль двусторонней печати, имеется возможность выполнять задания по двусторонней печати.

Используйте только бумагу с размерами, перечисленными в таблице на стр. 12. Не используйте для двусторонней печати конверты, почтовые открытки, пленки и бумагу с наклейками. Используйте бумагу плотностью 64-105 г/м² (17-28 фунтов).

Сведения о правильной ориентации бумаги с отверстиями и бланков при двусторонней печати см. на стр. 14 - 25.

Внимание!

Чтобы избежать замятия бумаги, никогда не кладите бумагу в блок двусторонней печати.

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
5. Выберите тип **Duplex (Дуплекс)**:

- **Long Edge binding (Брошюровка по длине)**
- **Short Edge binding (Брошюровка по ширине)**

Для включения модуля двусторонней печати необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)**).

6. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
7. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Layout (Компоновка)**.
5. Выберите значение **Flip on Long Edge (Вдоль длинного края)** или **Flip on Short Edge (Вдоль короткого края)**.
6. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
7. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Page Setup (Макет страницы)**.

5. В поле **Print on Both Sides (Duplex Printing) (Печать на обеих сторонах (двусторонняя))** выберите тип двусторонней печати:

- **Long edge (Длинный край)**
- **Short edge (Короткий край)**

Для включения модуля двусторонней печати необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)** стандартных параметров принтера).

6. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
7. Отправьте задание на принтер.


В принтере:

Если дуплексный режим не включен в драйвер принтера, его можно выбрать на панели управления принтера. Однако после этого двусторонняя печать будет использоваться для всех заданий, отправляемых принтеру, кроме заданий, отправляемых с помощью драйвера принтера со специальной командой, задающей одностороннюю печать для данного задания. (Настройки драйвера всегда переопределяют настройки панели управления.)

8. На панели управления принтера Xerox DocuPrint N4525 выберите двустороннюю печать:
- a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Системному меню**.
 - b. Нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к режиму **Двусторонней печати**.
 - c. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для перехода к параметрам **Длинный край** или **Короткий край**. Для определения этого значения см. рисунок на стр. 58.
 - d. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
 - e. Нажмите клавишу **Вкл** (с надписью **0**) для выхода из меню.


Доступные параметры брошюровки (способ поворота страницы) и параметры двусторонней печати (Long Edge/Short Edge (длинный/короткий край)):

Книжная ориентация

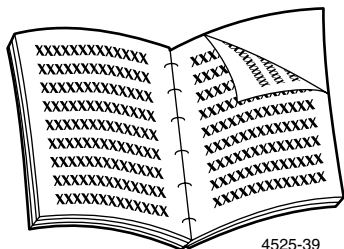

4525-39


По длине

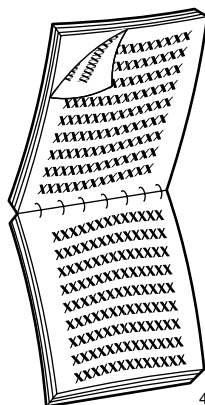

4525-40


По ширине

Альбомная ориентация

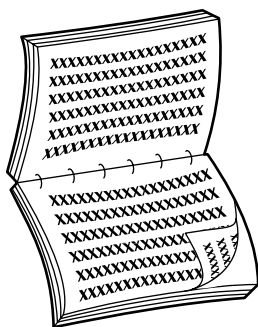

4525-41

По длине

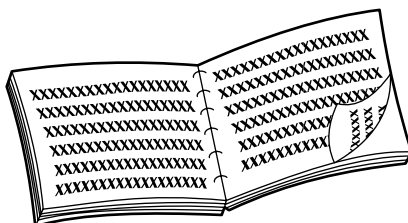

4525-42

По ширине

Печать буклетов

Примечание

Для использования данной функции должен быть установлен дополнительный модуль двусторонней печати. Буклеты могут создаваться для бумаги любого размера, который используется для двусторонней (дуплексной) печати.

Дополнительные сведения по печати буклетов содержатся в руководстве *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей) на компакт-диске принтера.

Защищенная печать и пробные задания

Если принтер имеет дополнительный жесткий диск, доступны следующие возможности.

- Использование защищенной печати для конфиденциальных документов.
- Использование пробной печати, если имеется задание с несколькими копиями, но требуется проверка первой копии перед печатью остальных.

Для операционной системы Windows 95/Windows 98:

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Paper/Output (Бумага/Вывод)**.
5. В поле **Copies (Копии)** выберите общее число копий для печати.
6. В поле **Job Type (Тип задания)** выберите:
 - **Secure Print (Защищенная печать)**
 - **Proof Print (Пробная печать)**

Для включения жесткого диска необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)**).

7. В поле **Password (Пароль)** введите 4-значный пароль с использованием цифр от 0 до 7.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

Для операционных систем Windows 2000 и Windows NT (PS/PCL5e):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Нажмите кнопку **Advanced (Дополнительно)**.
5. В разделе **Copy Count (Счетчик копий)** выберите число копий.
6. В поле **Job Type (Тип задания)** выберите **Secure Print/Proof Print (Защищенная печать/Пробная печать)**.
7. В поле **Password (Пароль)** введите 4-значный пароль с использованием цифр от 0 до 7.
8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
9. Отправьте задание на принтер.

Для операционной системы Windows NT (PCL6):

1. В меню **Файл** приложения выберите команду **Печать**.
2. Выберите драйвер принтера Xerox N4525.
3. Откройте диалоговое окно **Свойства**.
4. Перейдите на вкладку **Page Setup (Макет страницы)**.
5. В поле **Copy Count (Счетчик копий)** выберите общее число копий для печати.
6. Перейдите на вкладку **Advanced (Дополнительно)**.
7. Выберите **Job Type (Тип задания)**.

8. В нижней части диалогового окна выберите одно из следующих значений.

- **Secure Print (Защищенная печать)**
- **Proof Print (Пробная печать)**

Для включения жесткого диска необходимо настроить принтер (на вкладке **System Configuration (Конфигурация системы)** стандартных параметров принтера).

9. В диалоговом окне **Document Password (Пароль документа):**
 - a. Введите 4-значный пароль с использованием цифр от 0 до 7.
 - b. Нажмите кнопку **ОК**.
10. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.
11. Отправьте задание на принтер.

В принтере:

- Защищенная печать: принтер не начнет печать, пока на панели управления не будет введен пароль.
- Пробная печать: принтер печатает только одну копию задания для ее проверки; для продолжения печати необходимо ввести пароль на панели управления.

Для ввода пароля на панели управления принтера Xerox DocuPrint N4525:

- a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к меню **Работа с паролем**.
- b. Нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к окну ввода пароля.
- c. 4-значный пароль для заданий, которые должны быть напечатаны полностью, следует вводить с помощью цифровой клавиатуры.
- d. Для печати всех заданий с данным паролем нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
- e. Нажмите клавишу **Вкл** (с надписью **0**) для выхода из меню.

Если требуется удалить защищенное или пробное задание, воспользуйтесь меню пароля на панели управления. См. *Advanced Features and Troubleshooting Manual (Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей)* на компакт-диске, поставляемом с принтером.

Устранение неполадок

Если принтер не работает должным образом, проверьте следующее:

- Подключен ли принтер к сети электропитания и включен ли он.
- Не перегорел ли выключатель Заземление-Отказ-Прерывание (прерыватель).
- Правильно ли подключен к принтеру кабель для передачи данных.
- Правильно ли вставлены лотки для материала и закрыты ли дверцы.
- Сообщение об ошибке на панели управления.
- Установлен ли на компьютере соответствующий драйвер и настроен ли он для данного принтера.

Подробная информация о возможных неисправностях содержится в следующих источниках:

- *Advanced Features and Troubleshooting Manual (Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей)* на компакт-диске, поставляемом с принтером.
- База данных infoSMART™ (база данных возможных неисправностей) на веб-узле принтера Xerox по адресу: www.xerox.com/officeprinting/infoSMART

Замена картриджа для лазерной печати

При устранении возможных неисправностей может потребоваться замена картриджа для лазерной печати.

Осторожно!

Во избежание травм не прикасайтесь к области термоэлемента закрепления внутри принтера (помеченной значком высокой температуры).

Внимание!


Не подвергайте картридж для лазерной печати прямому воздействию солнечного или искусственного света более 15 минут. В противном случае светочувствительный барабан будет поврежден без возможности восстановления.

Не открывайте створки барабана и не касайтесь синей поверхности барабана.


Примечание

Обязательно слегка встряхните картридж для лазерной печати, чтобы равномерно распределить тонер. Неравномерность распределения тонера может ухудшить качество печати.

1. В конфигурации с модулем двусторонней печати откройте этот модуль, приподняв защелку (а). В стандартной конфигурации откройте дверцу А, надавив снизу на защелку (б). Откройте переднюю крышку (в).

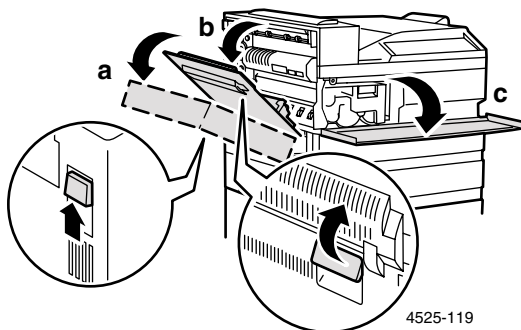


2. Извлеките картридж для лазерной печати, приподняв ручку и осторожно вытянув его.

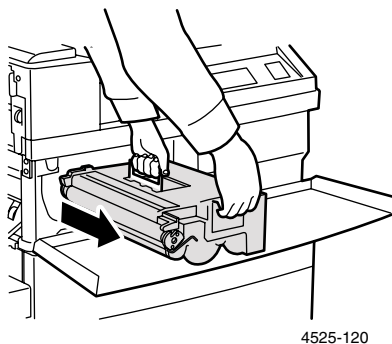

Упакуйте использованный картридж для лазерной печати в заводскую упаковку и верните его в соответствии с указаниями на ней.

3. Извлеките новый картридж для лазерной печати из упаковки и вытяните защитный лист бумаги из створки барабана. Удерживая картридж для лазерной печати в горизонтальном положении, осторожно встряхните его 5 или 6 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

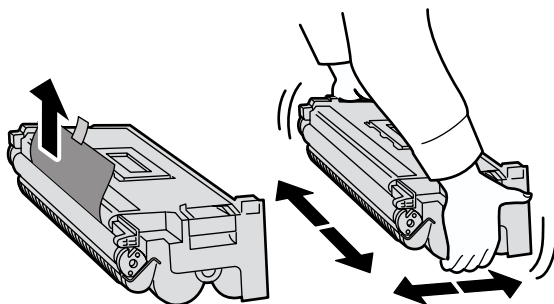


4525-121

4. Придерживая ручку одной рукой, осторожно вставьте картридж для лазерной печати в принтер.


Внимание!

Во избежание травм не прикасайтесь к деталям внутри принтера, поскольку они могут быть горячими. Убедитесь, что картридж жестко закреплен в принтере.

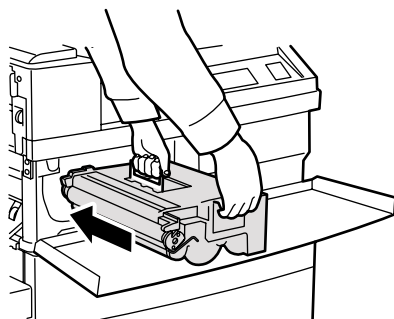


4525-122

5. Аккуратно вытяните защитную ленту.

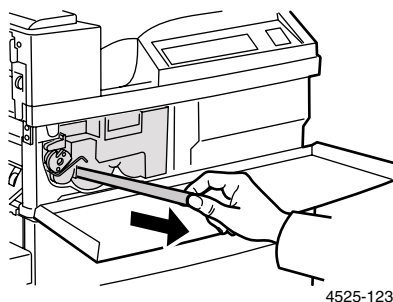

6. В стандартной конфигурации закройте переднюю крышку и дверцу А. В конфигурации с модулем двусторонней печати закройте модуль.

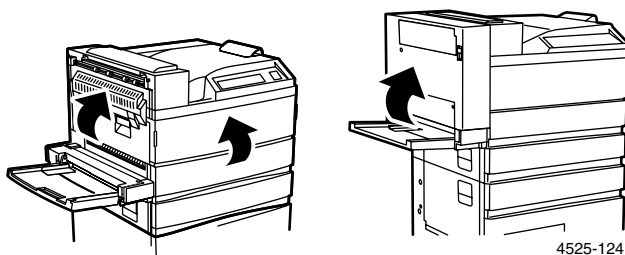

Несо согласование типа/размера бумаги

Это происходит, когда бумага запрошенного для задания размера или типа отсутствует в принтере, и принтер переходит в автономный режим. Это может быть обусловлено одной из следующих причин:

- закончилась бумага в лотке, настроенном для нужной бумаги;
- не настроен лоток для нужной бумаги.

Сообщение на панели управления предлагает загрузить бумагу в настроенный лоток (или в первый лоток). После загрузки бумаги принтер автоматически переходит в режим готовности и продолжает печать.

Чтобы загрузить запрошенную бумагу в другой лоток:

1. Загрузите запрошенную бумагу.
2. Перенастройте лоток с помощью **Меню лотков**. См. стр. 19 (лоток 1, 2, 3 или специальный лоток), стр. 22 (лоток 4 или 5) или стр. 27 (обходной лоток повышенной емкости).

Чтобы использовать другую бумагу:

1. Нажмите клавиши **Значение** (с надписью **3** или **7**) для просмотра конфигурации каждого лотка.
2. Когда будет отображен нужный лоток, нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).

Принтер автоматически перейдет в режим готовности и продолжит печать на другой бумаге.

Устранение проблем качества печати

При обнаружении проблемы, связанной с качеством печати, может потребоваться замена одного из расходных материалов, например картриджа для лазерной печати.

Для диагностики проблемы проверьте следующее:

- Проверьте наличие сообщений на панели управления о замене расходных материалов.

- Напечатайте пробные страницы из панели управления:
 - a. Нажмите клавиши **Меню** (с надписью **1** или **5**) для перехода к **Меню печати**.
 - b. Нажмите клавиши **Пункт** (с надписью **2** или **6**) для перехода к **Странице конфигурации**.
 - c. Нажмите клавишу **Ввод** (с надписью **4**).
Будут напечатаны страницы конфигурации.
 - d. Проверьте наличие на странице следующих симптомов.

Симптом: светлая или бледная печать

Изображение светлее, чем следует.




4525-56

Возможные причины и решения:

- Если используется режим черновой печати, отключите его.
- Возможно, не хватает тонера. Извлеките картридж для лазерной печати и осторожно встряхните его несколько раз, а затем установите его на место. (Это поможет перераспределить и использовать остатки тонера перед заменой картриджа.) Если картридж для лазерной печати пуст, замените его.
- Бумага может быть влажной. Замените бумагу.

Симптом: пустые страницы

Страница на выходе из принтера не содержит видимого изображения.



4525-57

Возможные причины и решения:

- Если установлен новый картридж для лазерной печати, возможно, не удалена желтая защитная лента. Удалите ленту.
- Возможно, из лотка для бумаги подается сразу по несколько листов. Выньте бумагу из лотка и пролистайте стопку веером. Также убедитесь в правильности загрузки бумаги в лоток.
- Возможно, от компьютера не были получены данные, предназначенные для печати. Чтобы проверить это, напечатайте страницу конфигурации, как описано на предыдущей странице. Если страница конфигурации печатается нормально, проверьте кабель интерфейса между компьютером и принтером, настройку принтера и программное приложение. Если страница пробной печати пуста, обратитесь в центр технической поддержки.
- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати или недостаточно тонера. Замените картридж для лазерной печати.

Симптом: черные страницы

Страница полностью черная.




4525-58

Возможные причины и решения:

- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати. Замените картридж для лазерной печати.
- Возможен сбой источника питания принтера; обратитесь в центр технической поддержки.

Симптом: светлые точки

Некоторые области страницы слишком светлые или пустые.

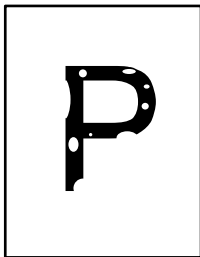


4525-59

Возможные причины и решения:

- Бумага может быть влажной. Замените бумагу.
- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати или истек срок его службы. Замените картридж для лазерной печати.

Симптом: вертикальные светлые полосы

Непропечатанные области образуют узкие полосы, направленные вдоль движения бумаги.

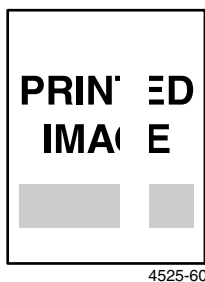


Возможные причины и решения:

- Возможно, неправильно установлен картридж для лазерной печати. Извлеките картридж для лазерной печати и установите его правильно.
- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати или истек срок его службы. Замените картридж для лазерной печати.

Симптом: горизонтальные светлые полосы

Непропечатанные области образуют узкие полосы, направленные поперек движения бумаги.

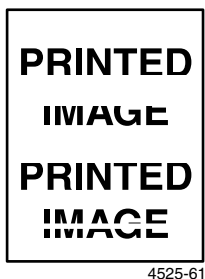


Возможные причины и решения:

- Дефекты бумаги, например складки. Замените бумагу.
- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати или истек срок его службы. Замените картридж для лазерной печати.

Симптом: вертикальные темные полосы

Черные области образуют узкие полосы, направленные вдоль движения бумаги.

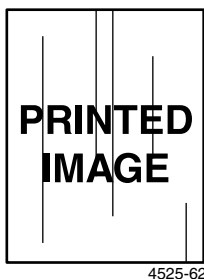


Возможные причины и решения:

- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати или истек срок его службы. Замените картридж для лазерной печати.
- Возможно, неисправен термоэлемент. Замените термоэлемент (в наборе для обслуживания).

Симптом: повторяющиеся горизонтальные темные полосы

Черные области образуют узкие полосы, направленные поперек движения бумаги.

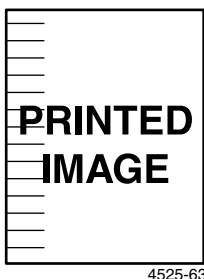


Возможные причины и решения:

- Путь бумаги может быть загрязнен тонером. Напечатайте несколько пустых страниц, чтобы удалить скопления тонера.
- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати или истек срок его службы. Замените картридж для лазерной печати.

Симптом: темные точки или пятна

Темные точки или пятна на странице расположены случайным образом.

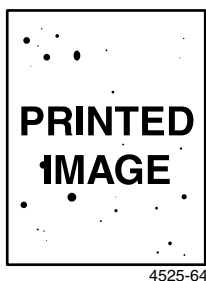


Возможные причины и решения:

- Путь бумаги может быть загрязнен тонером. Напечатайте несколько пустых страниц, чтобы удалить скопления тонера.
- Возможно, неисправен картридж для лазерной печати. Замените картридж для лазерной печати.

Симптом: незакрепленное или частично закрепленное изображение

Изображение плохо держится на бумаге и легко удаляется с нее.

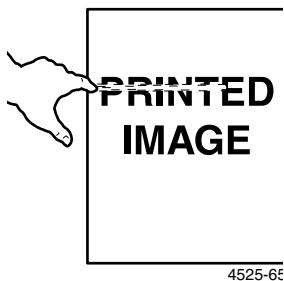


Возможные причины и решения:

- Бумага может быть влажной. Замените бумагу.
- Возможно, бумага в лотке нестандартного размера или плотности. Замените эту бумагу на бумагу, соответствующую параметрам (см. стр. 12). Если требуется использовать тяжелую картотечную бумагу, проверьте правильность установки температуры термоэлемента и задержек для данного типа бумаги. Дополнительные сведения см. в *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Руководстве по дополнительным функциям и устранению неисправностей).
- Возможно, неисправен термоэлемент. Замените термоэлемент (в наборе для обслуживания).

Симптом: морщины и складки

Имеются морщины, складки и обрывы.

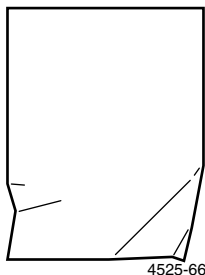

Возможные причины и решения:

- Бумага находится в плохом состоянии. Замените бумагу.
- Бумага может быть влажной. Замените бумагу.
- Возможно, истек срок службы термоэлемента. Замените термоэлемент (содержится в наборе для обслуживания).

Симптом: размытое изображение

Изображение размыто по краям.




Возможные причины и решения:

- Бумага находится в плохом состоянии. Замените бумагу.
- Бумага может быть влажной. Замените бумагу.

Симптом: светлые области

Непропечатанные области расположены случайным образом.

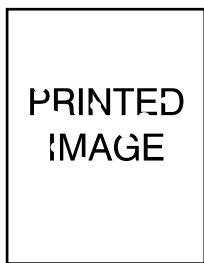


4525-68

Возможные причины и решения:

- Бумага находится в плохом состоянии. Замените бумагу.
- Бумага может быть влажной. Замените бумагу.

Симптом: зернистое изображение

Вместо плавного перехода полутонов на изображении видна шероховатая или зернистая структура, напоминающая кирпичную кладку или шахматную доску.

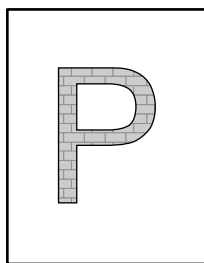


4525-69

Возможные причины и решения:

- Возможно, для печати сложного изображения не хватает имеющейся в принтере памяти. Возможно, следует увеличить объем памяти принтера. Дополнительные сведения см. на стр. 10.
- Убедитесь, что используется правильный драйвер принтера.

Симптом: неполное изображение на странице

Напечатана только верхняя часть изображения, обрезанная снизу по прямой линии.

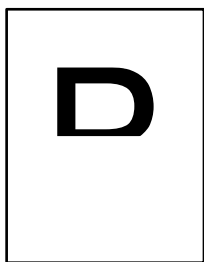

4525-70

Возможные причины и решения:

- Возможно, для печати сложного изображения не хватает имеющейся в принтере памяти. Возможно, следует увеличить объем памяти принтера. Дополнительные сведения см. на стр. 10.

Замятие бумаги

Осторожно!

Во избежание травм не касайтесь области термоэлемента принтера, которая может быть очень горячей.

Внимание!

Не допускается устранение замятия бумаги инструментами или острыми предметами, поскольку это может повредить принтер. Не прикасайтесь к поверхности барабана печати, поскольку это повредить его.

Предотвращение замятия бумаги



- Чтобы снизить частоту замятия бумаги и пленок, используйте материалы Хегох. Для получения сведений см. стр. 8.
- В лотках следует использовать только бумагу рекомендуемых размеров и плотности. Сведения о допустимой плотности см. на стр. 11, а о допустимых размерах – на стр. 12.
- После устранения замятия бумаги следует удалить обрывки бумаги.
- Иногда очищайте подающие ролики. Вытирайте пыль сухой мягкой тряпкой.

Очистка зоны А


Действия зависят от того, имеется ли дополнительный модуль двусторонней печати или дополнительный выходной лоток с выводом листов изображением вверх.

1. Если в принтере имеется дополнительный выходной лоток с выводом листов изображением вверх, но отсутствует модуль двусторонней печати, извлеките выходной лоток, приподняв и вытянув его.

Если в принтере имеется модуль двусторонней печати, приподнимите защелку (а) и откройте модуль двусторонней печати (b).

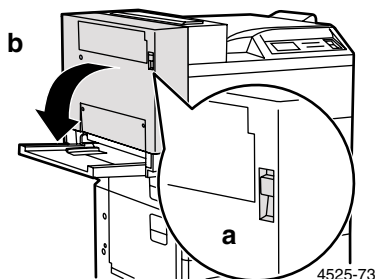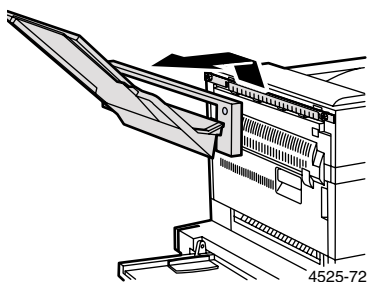


2. Поместите палец под защелку (а) и нажмите снизу для открытия дверцы А (b).

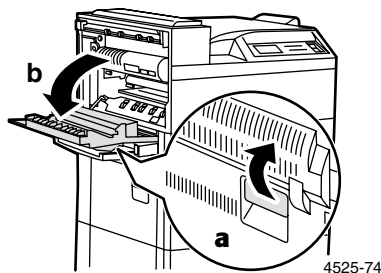

3. Удалите замятую бумагу.

- а. Если передний край листа уже находится лотке с выводом бумаги изображением вниз, осторожно потяните бумагу, пока она не будет удалена полностью.

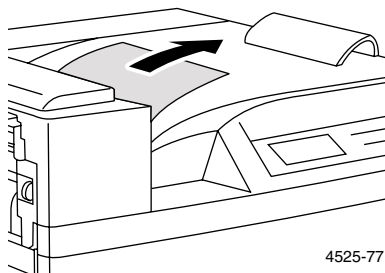


4525-77

- б. При замятии бумаги в области термоэлемента закрепления осторожно удалите ее, не касаясь термоэлемента. Если бумага извлекается с трудом, нажмите зеленую головку, одновременно прокручивая ее вверх до тех пор, пока бумага не выдвинется настолько, чтобы ее можно было легко вытянуть.


Внимание!

Во избежание травм не прикасайтесь к области термоэлемента закрепления (помеченной значком высокой температуры). Термоэлемент может быть горячим.

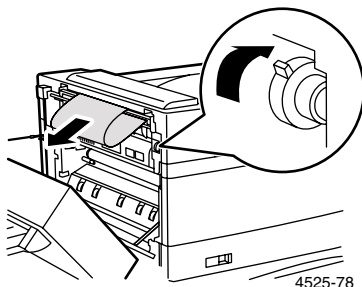


4525-78


- с. Если замятие бумаги в зоне А произошло ниже термоэлемента, удалите бумагу, осторожно вытянув ее из принтера.

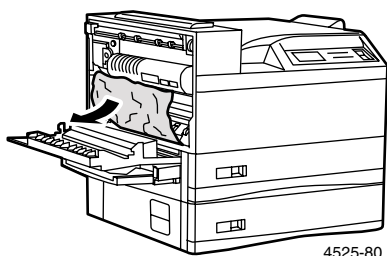

4. Закройте дверцу А.

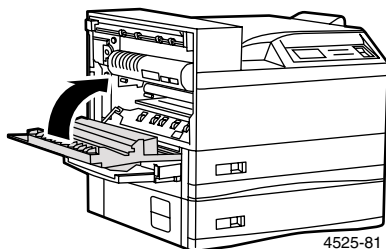


5. Если в принтере имеется модуль двусторонней печати, закройте его.

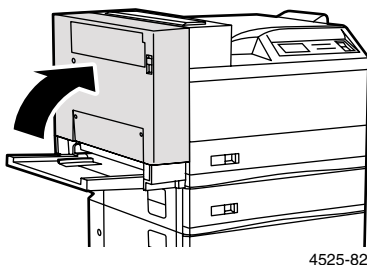


6. Если на шаге 1 был снят выходной лоток с выводом листов изображением вверх, установите его обратно.

Очистка зоны В

1. Поместите палец под защелку и поднимите ее для открытия дверцы В. Чтобы облегчить доступ к дверце В, можно повернуть обходной лоток повышенной емкости (см. ниже) или вытянуть устройство подачи конвертов (если установлено).

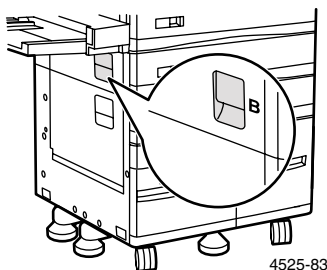


2. Удалите замятую бумагу.

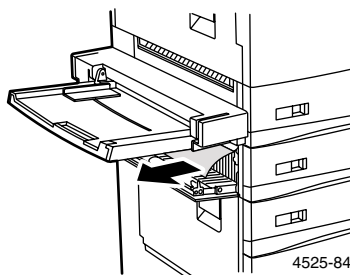


3. Закройте дверцу В, нажав на нее по центру.

Очистка зоны С

1. Поместите палец под защелку и нажмите снизу для открытия дверцы С.

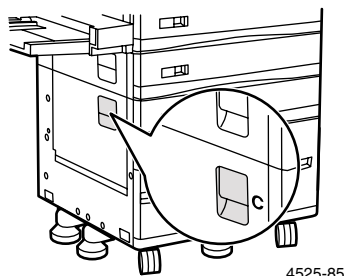

2. Удалите замытую бумагу.

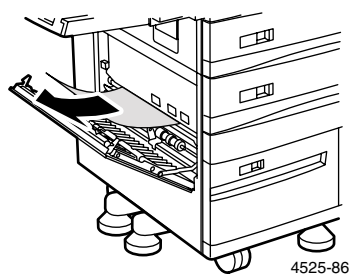


3. Закройте дверцу С, нажав на нее по центру.

Очистка зоны D (не применимо)

В сетевом лазерном принтере DocuPrint N4525 отсутствует зона D.

Очистка зоны E (только со сшивателем)


1. Поднимите и удерживайте пластмассовую заслонку под углом подачи бумаги, как показано на рисунке.

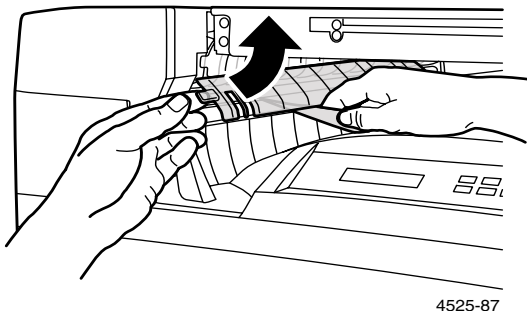

2. Удалите бумагу из-под пластмассовой заслонки
3. Осторожно отпустите заслонку.

Очистка зоны F (только со сшивателем)


1. С помощью ручки поднимите крышку узла подачи бумаги (зона F).

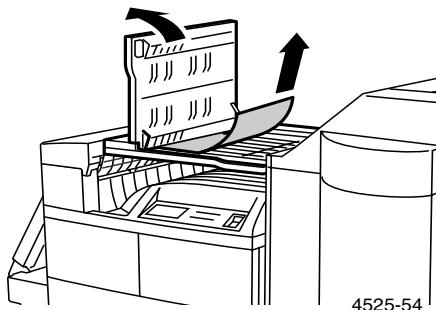


2. Удалите замятую бумагу.
3. Опустите крышку.
4. Если замятие бумаги продолжается, обратитесь к инструкциям в *3 000 Sheet Finisher Installation Guide* (Справочник по установке укладчика на 3 000 листов).

Очистка зоны G (только со сшивателем)

1. Откройте дверцу сшивателя.
2. Нажмите и откройте входной желоб. При необходимости продвиньте бумагу, прокрутив ролик против часовой стрелки.

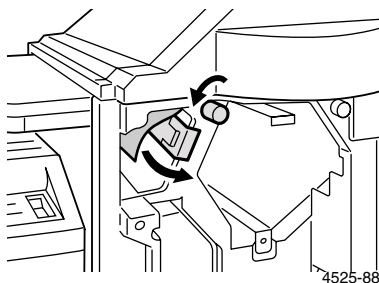


3. Нажмите и откройте выходной желоб. При необходимости сдвиньте назад бумагу, прокрутив ролик по часовой стрелке.

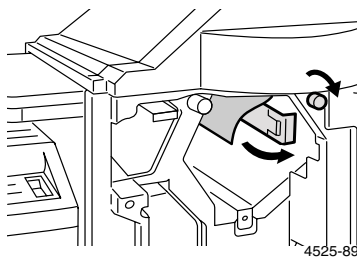

4. Удалите замятую бумагу.
5. Закройте дверцу.

Очистка зоны Н (только со сшивателем)


1. Проверьте под роликом выхода бумаги.

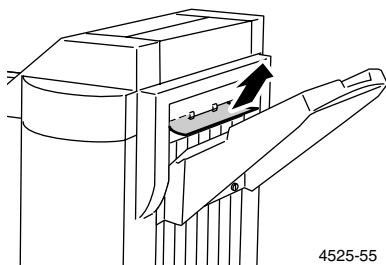

2. Удалите замятую бумагу.

Очистка лотка 5

1. Откройте дверцу С, удалите замятую бумагу и закройте дверцу С. Дополнительную информацию см. на стр. 81.

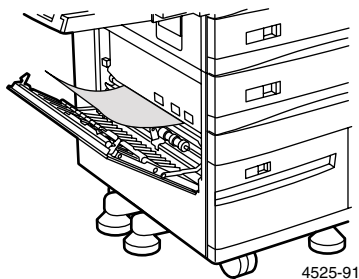


2. Откройте и извлеките лоток 3, вытянув его до упора, а затем приподняв его спереди.


Внимание!

Поместите лоток на твердую поверхность. При размещении лотка на ковровой поверхности пружины и провода на дне могут зацепиться и быть повреждены, что приведет к сбою в определении размеров.


3. Осторожно вытяните замятую бумагу поверх лотка 5.

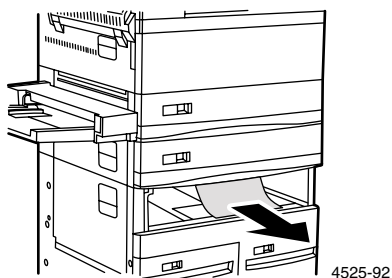

4. Расправьте бумагу в лотке 3 и, заменив, закройте лоток.
5. Откройте лоток 5, осторожно извлеките замятую бумагу и расправьте бумагу в лотках.

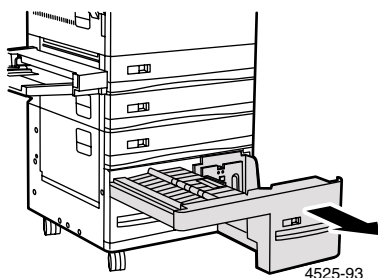


6. Поднимите транспортер лотка 5 и осторожно удалите застрявшую бумагу.

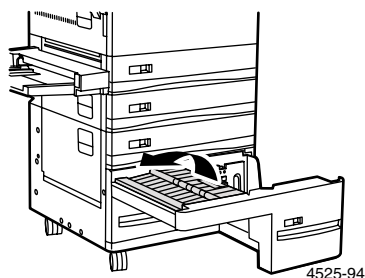


7. Закройте лоток 5.

Очистка модуля двусторонней печати


1. Откройте модуль двусторонней печати, приподняв рычажок.

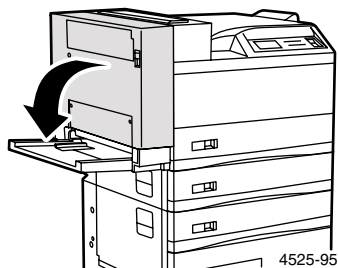


2. Откройте внутреннюю крышку модуля двусторонней печати.

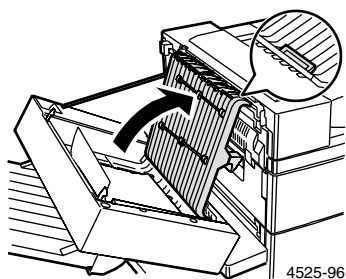

3. Удалите замятую бумагу в направлении, указанном стрелкой.

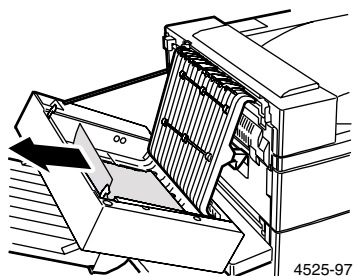

4. Закройте внутреннюю крышку модуля двусторонней печати.

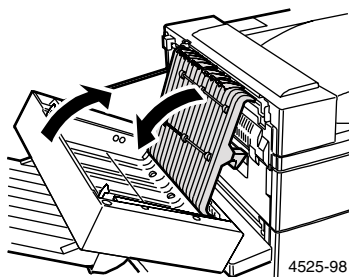

5. Закройте модуль двусторонней печати.

Вызов справки

На компакт-диске сетевого лазерного принтера DocuPrint N4525 содержатся ссылки на различные доступные для установки ресурсы, а также дополнительные сведения о принтере Xerox. Данный компакт-диск предназначен для установка программного обеспечения драйвера принтера, а также для просмотра и печати пользовательской документации. Интерактивные ссылки на компакт-диске позволяют перейти на веб-узел Xerox, на котором содержатся сведения об изделиях, материалах и технической помощи.

Компакт-диск сетевого лазерного принтера DocuPrint N4525

- Копия данного руководства пользователя
- *Advanced Features and Troubleshooting Manual (Руководство по дополнительным функциям и устранению неисправностей)*
- Инструкции по материалам
- Плакат Setup Guide (Руководство по установке)
- Драйверы принтера
- Списки данных о безопасности используемых материалов
- Служебные программы
- Программа электронной регистрации

Веб-узел Xerox

Доступ к информации о продуктах и материалах, загрузка драйверов принтеров, просмотр документов и информация о технической помощи:

www.xerox.com/officeprinting/

База данных infoSMART™

Доступ к базе данных возможных неисправностей, используемой персоналом службы технической поддержки корпорации Xerox:

www.xerox.com/officeprinting/infoSMART/

Техническая поддержка

Просмотр сведений о технической поддержке:

www.xerox.com/officeprinting/support

Интерактивная документация

Просмотр документации о принтере:

www.xerox.com/officeprinting/documentation

Местные центры продаж и технической поддержки

Поиск местных центров продаж и технической поддержки:

www.xerox.com/officeprinting/contacts

Индекс

Б

бумага

загрузка в лотки 1, 2 или 3 14

загрузка лотка для конвертов 28

загрузка лотков 4 и 5 20

загрузка обходного лотка повышенной емкости 23

недопустима для использования 13

плотность 11

размеры 8

специальные размеры 13

хранение 11

В

веб-узел Xerox 89

возможные неисправности

контрольный список 62

несогласование типа/размера бумаги 66

симптомы 68

вывод

выходной лоток с выводом листов изображением вверх 30

сшиватель 30

вызов справки 88

база данных infoSMART 89

местные центры продаж и технической поддержки 89

содержание компакт-диска 88

Д

двусторонняя

печать 55

двусторонняя печать

параметры драйвера 56

дополнительные устройства 2

дырокол

использование дырокола 40

параметры драйвера 40

расположение отверстий 43

Е

емкость

входной лоток 11

З

Заменяемые пользователем компоненты (ЗПК)

6– 7

замятие бумаги

зона А 77

зона В 80

зона Е 82

зона Н 84

зона С 81

зона D 82

зона F 82

зона G 83

лоток 5 84

модуль двусторонней печати 86

предотвращение 76

защищенная печать 59

параметры драйвера 59

К

картридж для лазерной печати

замена 62

качество печати

устранение проблем 66

компоненты

принтер в базовой конфигурации 1

сшиватель 2

конверты

инструкции для печати 51

ориентация 28

параметры драйвера 49

печать 48

Л

лотки 1, 2 и 3

загрузка 14

изменение типа бумаги 19

- лотки 4 и 5
 - загрузка 20
 - изменение типа бумаги 22
- лоток для специальной бумаги
 - загрузка 14
 - изменение типа бумаги 19
- лоток дырокола
 - очистка 44

М

- материалы
 - поддерживаемые размеры 12

Н

- наклейки
 - инструкции для печати 53
 - параметры драйвера 52
 - печать 51

О

- Обходной лоток повышенной емкости
 - загрузка 23
 - изменение типа бумаги 27

П

- панель управления
 - двусторонняя печать 57
 - защищенная печать 61
 - печать конвертов 49
 - печать на специальной бумаге 46
 - печать наклеек 51
 - печать пленок 54
 - печать с прокалыванием отверстий 42
 - печать со сшивкой 33
 - пробная печать 61
 - функции 3
- параметры брошюровки
 - двусторонняя печать 58
- параметры драйвера печати 45

пленки

инструкции для печати 55

параметры драйвера 54

печать 53

позиции сшивки 34

поставляемые материалы и принадлежности

заказы 6

предупреждающие сообщения 6

пробная печать 59

параметры драйвера 59

Р

размеры

прокалывание 3 отверстий 42

прокалывание 4 отверстий 43

С

серийный номер

бумага 8

дополнительные устройства 9

заполнители для картриджа со скобами для сшивания 7

картридж для лазерной печати 7

набор для обслуживания (110 В) 7

набор для обслуживания (120 В) 7

наклейки 9

пленка 9

скобы для сшивания

добавление 37

специальная бумага

параметры драйвера 46

печать 46

сшиватель

использование сшивателя 30

очистка замятий 39

параметры драйвера 31

Т

Техническая поддержка 89

У

устранение проблем

качество печати 66

устройство подачи конвертов

загрузка 28

изменение типа бумаги 29

Ц

Центры продаж и технической поддержки 89

Э

экран

4– 5

<http://www.xerox.com>

721P56420 2000/11

**KEEP THE CONVERSATION GOING.
SHARE THE KNOWLEDGE.**

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX